

EN	Instruction manual
NL	Gebruikershandleiding
DE	Betriebsanleitung
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de funcionamiento

Bevel Mate® EBA 3.0



www.beveltools.com

Content

- 1.1 General notes on safety
- 1.2 Use of the machine for purposes for which it is intended
- 1.3 Incorrect use
- 1.4 CE declaration of conformity
- 1.5 Symbol legend

- 2.1 Prior to taking the machine into service
- 2.2 Taking the machine into service
- 2.3 Rating data
- 2.4 Operating conditions

- 3.1 Protection devices
- 3.2 Bevel heads
- 3.3 Operating instructions

- 4.1 Preventive maintenance
- 4.2 Repair
- 4.3 Warranty
- 4.4 Storage
- 4.5 Disposal / Environmental compatibility
- 4.6 Spare parts

1.1 General notes on safety

This operation manual is applicable for the machine Bevel Mate® EBA 3.0.

The machines may only be handled by personnel who is qualified. Always wear protective clothing, safety shoes, safety glasses and ear protection.

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

1.2 Use of the machine for purposes for which it is intended

The machines are intended for the purpose of milling metal and plastic materials without the use of water. The machines are electric, handheld machines for machining steel, aluminum, aluminum alloys, brass and plastic for commercial use in industrial applications, for manual weld preparations and for making visible edges in installation- and machine building.

1.3 Incorrect use

All uses other than those described under section 1.2 are regarded as incorrect use and are therefore not admissible.

1.4 CE declaration of conformity

Beveltools BV of P.O.box 190, 6880 AD Velp Gld, hereby declares under sole responsibility that the product with the serial or batch no. (see reverse side) complies with the requirements under the Directive 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU. Applied standards: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Document Agent: J.E. Hofman, July 2014 J.E. Hofman, Managing Director.

1.5 Symbol legend

Note on safety / Warning

This information serves to achieve safe operation. Failure to observe this information may compromise the operator's safety.

Information

This information serves for a good understanding of the operation of the product, thereby permitting full exploitation of the operational potential of the product.

Technical Document

Read the technical document prior to commissioning.

Safety glasses and ear protection

Wear safety glasses and ear protection.

Disposal

Friendly-to-the-environment disposal.

Power connector

Before any work is carried out on the machine, disconnect the power connector.

2.1 Prior to taking the machine into service

 Before connecting the tool to a power source, be sure the voltage supplied is the same as specified on the name plate of the tool. The power supply should not vary more than 10% above or below the voltage indicated on the name plate. Working with worn or damaged bevel heads will cause the machine to fail.

-  • Check bevel head prior to use.
- A sharp bevel head will increase cutting speed and machine life.
- The bevel head must be changed regularly.
- The bevel head must be mounted centrally and positioned against the limit stop.
- The maximum allowable speed of the tool and of the chuck may not be exceeded under any circumstances.
- Observe national regulations.

2.2 Taking the machine into service

Preselect speed with adjusting wheel according to speed table.

Adjusting wheel increment	Min ⁻¹ / rpm
1	4.200
2	5.200
3	6.400
4	7.600
5	8.800
6	10.000



During operation, never increase the speed of the machine to above that of the maximum admissible speed of the grinding tool!

2.2.1 Turn on

-  • Always wear protective clothing, safety shoes, safety glasses and ear protection.
- Make sure you always have a firm footing when working with the machine.
- Whatever the position of the machine, always use two hands to control the machine.
- Never touch the bevel head when the machine is running.
- Never use the machine above head height.
- The machine should only be used for conventional up-cut milling.
- To turn the machine on, press the ON/OFF handle and hold.
- Bring the machine slowly into contact with the work piece only after the selected tool speed has been reached.
- When cutting a bevel, always move the machine from left to right against the rotation direction of the bevel head.
- When machining bore holes, always work in a clockwise direction.

2.2.2 Turn off

- Take beveling machine from work piece and turn off.
- Motor stops.

2.3 Rating data

Power voltage (cf. replacement parts list)	120/230V; 50/60 Hz; 120/230V
Power Input	1530 W
Power Output	1000 W
No-load speed	10500 min ⁻¹ /rpm
Max. wheel diameter	45 mm
Grinding spindle thread	M8
Sound pressure level according to EN 60745	89 dB (A) K = 3 dB
Noise emission level	100 dB (A) K = 3 dB
Vibration according to EN 60745	<2.5 m/s ² K = 1.5m/s ²
Weight w/o cord set	4.3 kg
Protection class	<input type="checkbox"/> / II

The specified vibration value was measured with a standardized test procedure. It can be used to compare products or to make an initial assessment of the exposure. The vibration emissions may differ from the specified value, depending on how the power tool is used. Operating personnel must be protected with defined safety measures based on the estimated exposure under the actual conditions of use (these must take into account all phases of the operating cycle, e.g. the times when the power tool is switched OFF and the times it is switched ON, but is not under load).

2.4 Operating conditions

Temperature range during operation: 0 to +50 °C
Relative air humidity: 95% at +10 °C not condensed

3.1 Protective devices

The machine may only be operated with the flange head and the additional handle fitted!

3.1.1 Flange head



Adapt flange head

- Turn the flange head until it has reached the right depth.
- Rotate the guide plate until the required bevel height has been set as shown by the fixed main scale.

Cleaning depth mechanism

- Remove guide bearing and bevel head.
- Turn the flange head until it comes off.
- Clean all parts and replace defective parts.
- Lubricate the thread with Teflon spray and gears with a little multi-purpose grease.
- Re-assemble in reverse order.

3.1.2 Additional handle

The additional handle must be screwed in at the left and right with the supplied screws.

3.1.3 ON/OFF switch

Two-pole ON/OFF switch with turn-on inhibit and locking.

3.1.4 Protection of the machine

- Starting current limitation. The electronically controlled soft starting provides for smooth starting of the machine. Due to the low machine starting current a 16A fuse is adequate.
- Temperature-dependent overload protection. For protection against overheating, when a critical temperature is reached, the electronic safety feature switches into the cool down mode. Then the machine continues to run at approx.: 3.200 rpm and the electronic constant speed control is deactivated. After a cool-down time of approx. 10 - 20 sec. the machine is again ready for operation. Turn the machine off and back on again to activate the electronic constant speed control. When the machine is at operating temperature the temperature-dependent overload protection reacts correspondingly earlier time.
- Overvoltage/restarting protection. On short-time outage of the power voltage (pulled power connector, unstable power voltage etc.) the machine will stop. On recovery of the power voltage the machine has to be turned off and back on again. The machine is then ready for operation.

3.2 Bevel heads

Use only bevel heads whose admissible maximum speed is equal to or higher than the no load speed of the machine.

Use only clean tools!

3.2.1 Changing a bevel head

- Disconnect from power supply.
- Turn the flange head to its maximum depth.
- Lock spindle by pressing the orange locking button on the back of the gearbox.
- Use the hex wrench (5 mm) to unscrew the guide bearing.
- Take the bevel head off.



3.2.2 Mounting a bevel head

- Before mounting the bevel head, clean the surface of the adapter and bevel head.
- Check the guide bearing, it should run smoothly, a guide bearing that doesn't run smoothly will damage the bevel head and can lead to a broken bevel head.
- Place bevel head on the adapter, the pin on the adapter should accurately fit into the pinhole of the bevel head.
- Lock spindle by pressing the orange locking button on the back of the gearbox. Use the hex wrench (5 mm) to tighten the guide bearing as tight as possible.
- Check if the bevel head runs smoothly and true, not true running bevel heads must be replaced immediately.

Check bevel tool before use. The bevel head must be correctly mounted and must rotate freely. Perform a trial run over a period of min. 30 seconds without load. Do not use bevel heads which are damaged, which do not run true or which vibrate!

3.3 Operating instructions

- To achieve an optimum bevel result, move beveling tool uniformly with light pressure.
- The electronic constant control maintains the speed nearly constant during idling and work under load and assures a uniform result.
- Excessive pressure lessens the working capability of the machine, as well as the life of the bevel head.
- The machine is equipped with an electronic control and integrated overload protection.
- If the machine is overloaded, the speed will drop drastically. Immediately take the load off the machine and allow to run for a short time without load.
- Maximum depth per cut, on steel, no more than 4 mm with a maximum power-on time of 50%.

4.1 Preventive maintenance

- To work effectively and safely, keep the machine and the ventilation slots clean at all times.
- Keep the thread and grooves on the bearing housing and the internal thread of the flange head clean to prevent jamming and premature failure of the ball screws.
- After approx. 200 operating hours check carbon brushes and replace if necessary. Clean motor housing and replenish grease filling in gearbox housing. When the brushes are spent, the machine will stop automatically.
- To maintain the protective insulation the machine must be subjected to a technical safety inspection. This work must be done exclusively by a specialized electrical workshop.
- When working on metal under extreme working conditions, conductive dust deposits can occur inside the machine, thereby impairing the protective insulation of the machine. In such cases the use of a stationary vacuuming system, frequent blowing out of the ventilation slots and protection by a fault current protection switch are advised.

4.1.1 Changing the carbon brushes

The Automatic-Stop feature protects the machine from defects due to excessively consumed carbon brushes. The machine is equipped with two carbon brushes, i.e. one is installed in each handle half.



The carbon brushes must be changed as follows:


- Unscrew four screws and remove the handle halves.
- Lift spring with screwdriver and remove brush.
- Install new brushes.
- Clean carbon brush holders, making absolutely sure not to change the arrangement of the elements of the carbon brush assembly.
- Fit handle halves and fasten with four screws.
- Repeat this on the opposite side, making absolutely sure to avoid both handle halves from being opened at the same time.

4.1.2 Replacing the Adapter Spacer

In order to ensure correct operation and extend the service life of the bevel heads, it is essential to ensure that the surface of the adapter spacer is unblemished, i.e. without pits, deep scratches and/or broken edges. The adapter pin should also be undamaged and retain its original length. The adapter spacer and/or adapter pin may get damaged under certain conditions, however both can easily be replaced.

Replacing the spacer:

- Turn the flange head until it comes off.
- Unscrew the hex screw (C) on the side of the spacer (A).
- Screw the two M5 bolts (D) in the holes in the top of the spacer until they just touch the spindle shoulder (B). Continue to screw the two M5 bolts alternately in small increments until the spacer is forced off the spindle.
- Now continue to screw the two bolts alternately in half turns deeper into the spacer. Remove the damaged spacer when it comes off the spindle. Unscrew the two M5 bolts from the spacer and keep these for later use.
- Install the new spacer, ensuring that it rests securely on the spindle shoulder. Use a rubber mallet if necessary.
- Replace the adapter pin (E), ensuring the top is level with the top of the spindle.
- Retighten the hex screw on the side of the spacer.

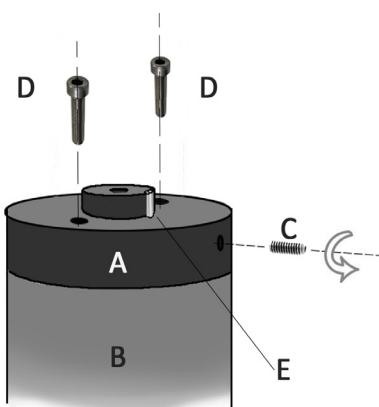

4.2 Repair

If despite strict observance of the manufacturing and testing method the tool should happen to fail, it must be repaired by an authorized agency. Any replacement needed for the connecting line must be installed by the manufacturer or its agent if safety risks are to be eliminated.

4.3 Warranty

Beveltools machines have been manufactured to quality standards and carefully inspected before shipment. The warranty period for all Beveltools machines is 12 months from the original date of purchase. If repair is required, the user must return the complete tool to the manufacturer or nearest authorized dealer. Complaints can only be honoured if the machine is returned in the undissembled condition, with copy of the purchase invoice and clear description of the problem. If inspection shows an original defect in material or workmanship Beveltools will repair or replace the tool without charge during the warranty period.

The warranty does not apply to normal use or wear and tear. In the event of the tool being improperly handled, used for purposes for which it is not intended and/or if the service and maintenance instructions not being observed by authorized persons, no warranty shall be in effect for damages/consequential damages.

Beveltools reserves the right to make changes or improvements to its products. Beveltools is not obligated to make any corresponding changes or improvements in products previously manufactured or sold.

4.4 Storage

Temperature range during operation -15°C up to +50°C

Max. relative air humidity 90 % at + 30°C
65 % at + 50°C


4.5 Disposal / environmental compatibility



This machine consists of materials which can be disposed of in a recycling process. Before disposal, render the machine unusable. Do not throw the machine into the garbage collection. According to national regulations this machine must be disposed of in an environmentally compatible recycling process.

Notes:

4.6 Spare parts

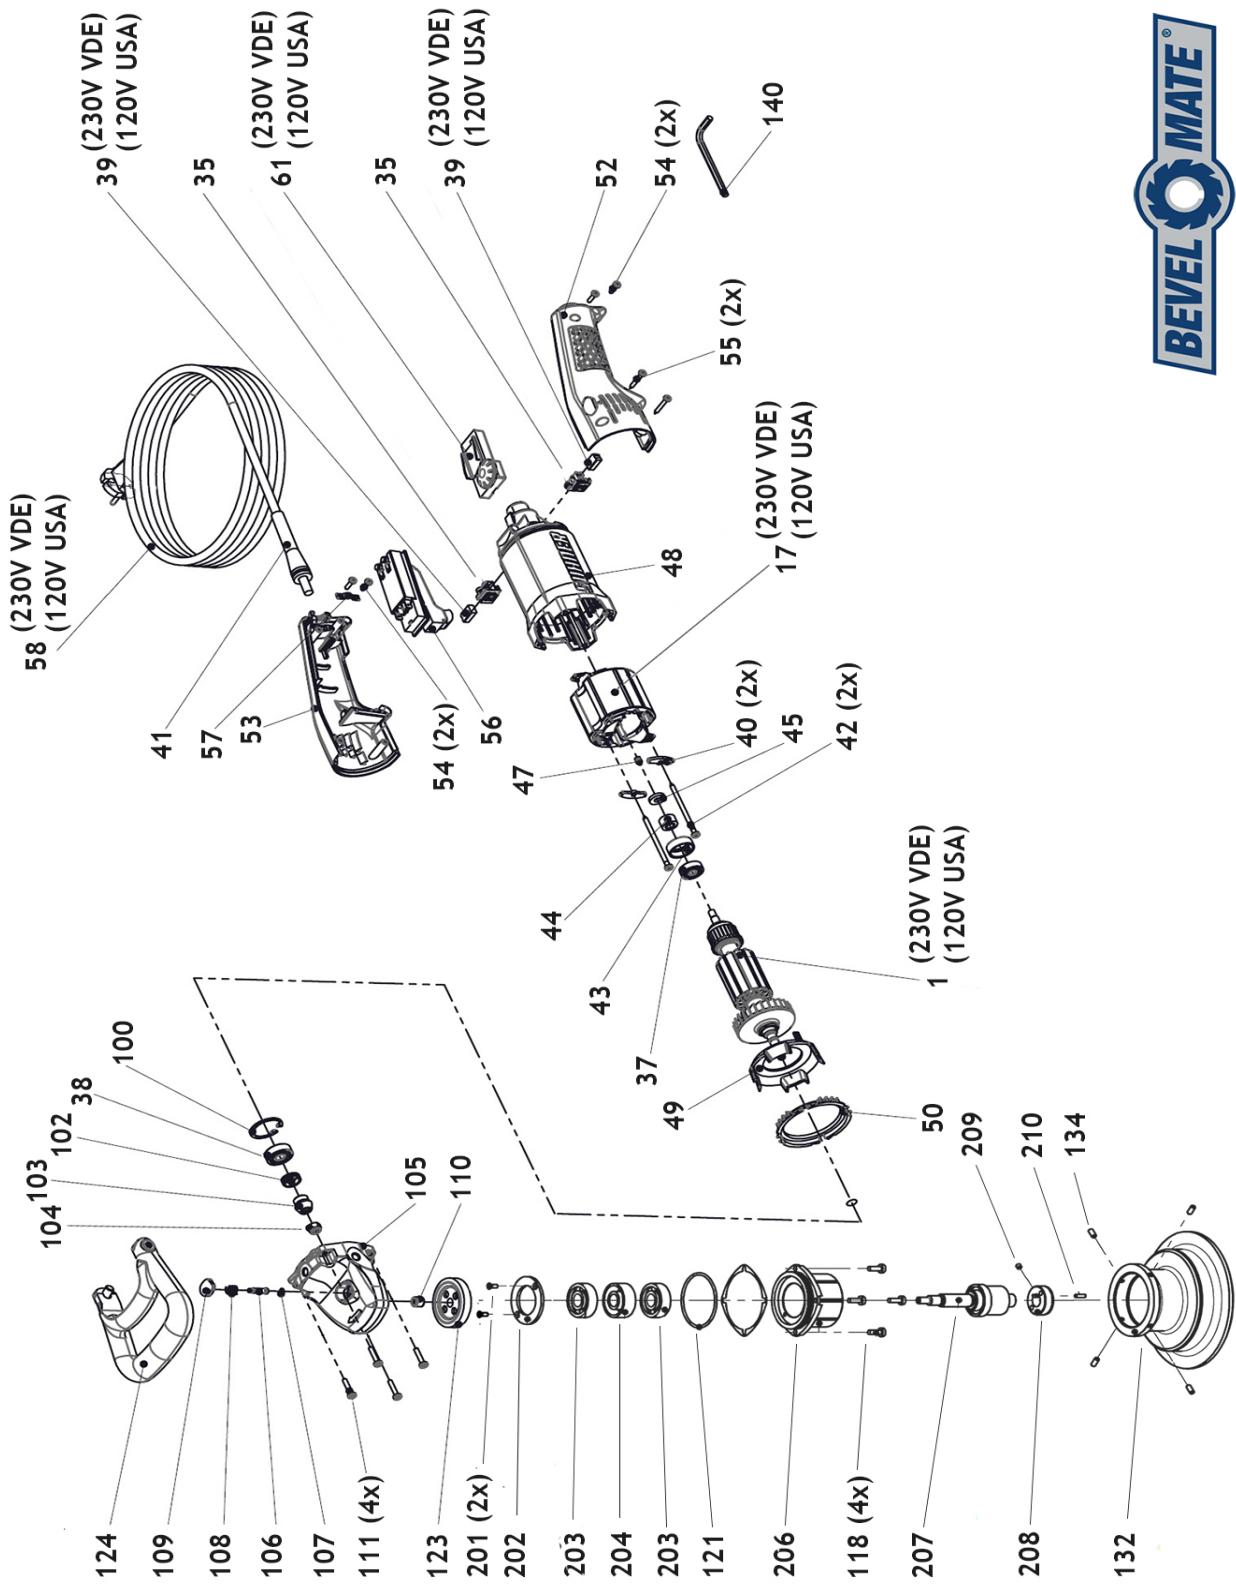

BEVEL MATE®

4.6.1 Spare parts list

No.	Part Name	Art. No.	No.	Part Name	Art. No.
1	Armature with fan 230V	9230040	100	Retaining ring	9230014
1	Armature with fan 120V	9230063	102	Return line	9230013
17	Stator complete 230V	9230039	103	Pinion gear	9230012
17	Stator complete 120V	9230064	104	Nut	9230011
35	Carbon brush holder	9230037	105	Angle head	9230010
37	Ball bearing	9230036	106	Blocking bolt	9230009
38	Ball bearing	9230035	107	O-ring	9230008
39	Auto cut-out carbon brush 230V	9230034	108	Spring	9230007
39	Auto cut-out carbon brush 120V	9230065	109	Button	9230006
40	Stator screw fastening	9230032	110	Needle bush	9230005
41	Anti-kink guard	9230031	111	Screw	9230004
42	Special self-tapping screw	9230030	120	Washer	9230050
43	Damping ring	9230029	121	O-ring	9230049
44	Support ring	9230028	123	Bevel gear	9230048
45	Annular magnet	9230027	124	Grip handle	9230043
46	Washer	9230026	132	Flangehead premium	8233000
47	Countersunk head screw	9230025	134	Ball bearing screw M4	9233001
48	Stator housing	9230038	140	Hex key wrench 5 mm	8120006
49	Fan cover	9230024	201	Torx countersunk screw	9700201
50	Eye protection	9230023	202	Retaining ring	9700202
52	Half-shell handle left	9230022	203	EBA-3.0 ball bearing	9700203
53	Half-shell handle right	9230021	204	Bearing spacer set	9700204
54	PT screw	9230020	206	EBA-3.0 Bearing housing	9700206
55	PT screw	9230019	207	EBA-3.0 Spindle	9700207
56	Switch	9230018	208	Sacrificial spacer adapter	9700208
57	Cable clip	9230017	209	Set screw	9700209
58	Power cable compl. 230V	9230062	210	EBA-3.0 Cylindrical pin	9700210
58	Power cable compl. 120V	9230061			
61	Electronic control 230V	9230015			
61	Electronic control 120V	9230066			

Inhoudsopgave

- 1.1 Algemene veiligheidsinstructie
- 1.2 Juist gebruik
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 EG-verklaring van overeenstemming
- 1.5 Verklaring van de symbolen

- 2.1 Voor het in gebruik nemen
- 2.2 In gebruik nemen
- 2.3 Technische gegevens
- 2.4 Gebruiksomstandigheden

- 3.1 Veiligheidsinrichtingen
- 3.2 Frezen
- 3.3 Werkwijze

- 4.1 Preventief onderhoud
- 4.2 Reparatie
- 4.3 Garantie
- 4.4 Opslag
- 4.5 Afvalverwerking/belasting voor het milieu
- 4.6 Reserveonderdelen

1.1 Algemene veiligheidsinstructie

Deze gebruikshandleiding geldt voor het apparaat Bevel Mate® EBA 3.0.

Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag het apparaat gebruiken. Draag altijd beschermende kleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en oorbescherming.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

1.2 Juist gebruik

De apparaten zijn bedoeld voor het frezen van metalen en kunststof materiaal, zonder het gebruik van water. De apparaten zijn elektrisch werkende handapparaten voor het bewerken van werkstukken van staal, aluminium, aluminiumlegeringen, messing en kunststof voor commercieel gebruik in industriële toepassingen, bij het handmatig voorbewerken van lasnaden en voor het aanbrengen van zichtranden in de installatie-, apparaat- en machinebouw.

1.3 Onjuist gebruik

Alle andere dan onder 1.2 beschreven toepassingen gelden als onjuist gebruik en zijn daarom niet toegestaan.

1.4 EG-verklaring van overeenstemming (origineel)

Beveltools BV, postbus 190, 6880 AD Velp (Gld) verklaart hiermee in eigen verantwoordelijkheid dat het product met serie- of chargenummer (zie achterzijde) voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld in de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU. Toegepaste normen: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Gevolmachtigde persoon voor de documentatie: J.E. Hofman, juli 2014 J.E. Hofman, Directeur.

1.5 Verklaring van de symbolen



Veiligheidsinstructie/waarschuwing

Deze informatie dient voor een veilige werking. Als deze informatie niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van de bediener niet worden gegarandeerd.



Informatie

Deze informatie dient om de werking van het product te begrijpen. Hierdoor kan het product optimaal worden benut.



Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding door voordat u het product in gebruik neemt.



Veiligheidsbril en gehoorbescherming

Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.



Afvalverwerking

Milieubewuste afvalverwerking.



Netstekker

Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact.

2.1 Voor het in gebruik nemen

Controleer de netspanning. De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
Controleer de frozen: stompe frozen kunnen materiële schade en overbelasting van het apparaat tot gevolg hebben!

- Controleer de freeskop regelmatig op slijtage.
- Een scherpe freeskop zorgt voor een optimaal snijvermogen, waardoor het apparaat minder zwaar wordt belast.
- Vervang de freeskop op tijd.
- Het freeswerktoog moet centrisch en tot de aanslag worden vastgeklemd.
- Het maximaal toegestane toerental van het werktoog en de spaninrichting mag in geen geval worden overschreden.
- Neem de landspecifieke voorschriften in acht.

2.2 In gebruik nemen

Stel het toerental conform de toerentaltabel in met het stelwiel.

Stand van het stelwiel	omw./min.
1	4.200
2	5.200
3	6.400
4	7.600
5	8.800
6	10.000



Tijdens de werking mag het op het freeswerktoog afgestemde toerental nooit worden verhoogd!

2.2.1 Inschakelen

- Draag altijd beschermende kleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en oorbescherming.
- Zorg dat u bij werkzaamheden met het apparaat stevig staat.
- Raak de frees nooit aan als het apparaat is ingeschakeld.
- Beweeg het apparaat tijdens de werking altijd van het lichaam af.
- Werk nooit boven het hoofd met het apparaat.
- Druk de AAN-/UIT-schakelaar op de handgreep in en houd deze ingedrukt. De motor loopt.
- Tweehandige bediening: het apparaat kan uitsluitend met twee handen worden bediend. Bij het werken met het apparaat moet erop worden gelet dat beide handen niet in de buurt van de bewerkingsplek komen.
- Zet het apparaat pas op het werkstuk als het ingestelde toerental is bereikt.
- Beweeg het apparaat pas langs het werkstuk als het geleidelager tegen het werkstuk aan ligt.
- Bij het afkanten moet het freesapparaat altijd van links naar rechts worden bewogen. Let op de draairichting van de freeskop.
- Bij de bewerking van de binnenkant van gaten/buizen, frozen met de klok mee.

2.2.2 Uitschakelen

- Neem het freesapparaat van het materiaal en schakel uit.
- De motor stopt.

2.3 Technische gegevens

Netspanning (zie onderdelenlijst)	120/230V; 50/60 Hz; 120/230V
Opgenomen vermogen	1530 W
Afgegeven vermogen	1000 W
Stationair toerental	10500 omw./min.
Max. werktoog Ø	45 mm
Slijpoolschroef	M8
Geluidsdruckniveau EN 60745	89 dB (A) K = 3 dB
Geluidsemissieniveau	100 dB (A) K = 3 dB
Trillingen EN 60745	<2,5 m/s ² K = 1,5m/s ²
Gewicht zonder kabel	4,3 kg
Beschermingsklasse	□ / II

De aangegeven trillingswaarde werd na een test gemeten. Deze kan worden gebruikt om producten te vergelijken of voor een inschatting van de blootstelling. De trillingswaarde kan tijdens het daadwerkelijke gebruik afwijken van de aangegeven waarde, *afhankelijk van de manier waarop het elektrische werk具 wordt gebruikt*. Er moeten veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener worden vastgelegd, die gebaseerd zijn op een inschatting van de blootstelling tijdens daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (*hierbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld tijdstippen waarop het elektrische apparaat is uitgeschakeld en tijdstippen waarop het weliswaar is ingeschakeld, maar onbelast loopt*).

2.4 Gebruiksomstandigheden

Temperatuurbereik werking: 0 tot +50°C

Relatieve luchtvochtigheid: 95% bij +10°C niet gecondenseerd

3.1 Veiligheidsinrichtingen

Het apparaat mag uitsluitend in combinatie met de flenskop en de extra handgreep worden gebruikt!

3.1.1 Flenskop



Flenskop instellen

- Draai de flenskop op de gewenste werkdiepte.
- Draai de ring, tot u op de schaalverdeling de gewenste waarde voor de freesdiepte kunt aflezen.

Diepteinstellingsmechanisme reinigen

- Verwijder het lager en de frees.
- Draai de flenskop helemaal los.
- Reinig alle onderdelen grondig. Vervang defecte onderdelen.
- Smeer de kogel geleidingen op de haakse overbrenging met vrij verkrijgbaar multipurpose-vet.
- Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde.

3.1.2 Extra handgreep

De extra handgreep moet links en rechts worden vastgeschroefd met de meegeleverde schroeven.

3.1.3 AAN-/UIT-schakelaar

Tweopolige AAN-/UIT-schakelaar met inschakelblokkering en vergrendeling.

3.1.4 Apparaatbeveiliging

- Startstroombegrenzing. De elektronisch geregelde softstart zorgt dat het apparaat geleidelijker start. Door de geringe startstroom van het apparaat is een 16A-zekering voldoende.
- Temperatuurafhankelijke overbelastingsbeveiliging. Ter bescherming tegen oververhitting schakelt de veiligheidselektronica in de afkoelmodus zodra een bepaalde kritieke temperatuur is bereikt. Het apparaat loopt vervolgens met ca. 3.200 omw./min. verder en de elektronische toerenregelaar wordt gedeactiveerd. Na een afkoeltijd van ca. 10-20 sec. kan het apparaat weer worden gebruikt. Schakel het apparaat uit en weer in om de elektronische toerenregelaar te activeren. Bij een apparaat dat al op bedrijfstemperatuur is, reageert de temperatuurgevoelige overbelastingsbeveiliging dienovereenkomstig eerder.
- Onderspanningsbeveiliging/herstartbeveiliging. Door kortstondige stroomuitval (stekker eruit, elektriciteitsnet niet stabiel etc.) stopt het apparaat. Als de stroomtoevoer weer is hersteld, moet het apparaat worden uit- en ingeschakeld. Het apparaat is bedrijfsklaar.

3.2 Frezen

Gebruik uitsluitend freeskoppen waarvan het maximaal toelaatbare toerental gelijk aan of hoger is dan het onbelaste toerental op het apparaat.

Monteer uitsluitend schone freeskoppen!

3.2.1 Een freeskop verwijderen

- Schakel het apparaat uit met de AAN-/UIT-schakelaar. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai de geleidingsring eenheid (geleidingsring + bevestiging) helemaal terug.
- Vergrendel de aandrijfas met de oranje vergrendelknop aan de achterzijde van de machine.
- Draai het geleidelager in het midden los met de meegeleverde inbussleutel.
- Verwijder de frees.



3.2.2 Een freeskop monteren

- Reinig het geleidelager en de spanflens. Controleer of het geleidelager vrij loopt. Als dat niet het geval is, moet het direct vervangen worden. Een niet goed functionerend geleidelager kan een gebroken freeskop tot gevolg hebben.
- Plaats de freeskop op de spindel, de freeskop dient exact op de centreerpin van de spindel te worden geplaatst. Die dient op zijn beurt exact in de boring van de freeskop te grijpen.
- Vergrendel de aandrijfas met de oranje vergrendelknop aan de achterzijde van de machine. Draai het geleidelager zo strak als mogelijk vast met de meegeleverde inbussleutel.
- De freeskop moet probleemloos rondlopen. Gebruik geen freeskoppen die niet exact rond zijn!

Laat het apparaat proefdraaien! Controleer freeskoppen voor gebruik. De freeskop moet zonder problemen zijn gemonteerd en vrij rond kunnen draaien. Laat het apparaat minimaal 30 seconden onbelast proefdraaien. Gebruik geen beschadigde of trillende freeskoppen of freeskoppen die niet volkomen rond zijn!

3.3 Werkwijze

- Voor een optimaal freesresultaat moet de freeskop onder lichte druk gelijkmatig over de rand van het te bewerken materiaal worden bewogen.
- De elektronische toerenregelaar houdt het onbelast en belast toerental nagenoeg gelijk en garandeert zo een gelijkmatig werkvermogen.
- Te sterke druk vermindert de prestaties van het apparaat en verkort ook de levensduur van de frees.
- Het apparaat is uitgerust met elektronica en een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging.
- Als het apparaat wordt overbelast, neemt het toerental sterk af. Oefen dan geen druk meer uit en laat het apparaat korte tijd onbelast lopen.
- De maximale freesdiepte per run mag op staal niet meer dan 4 mm zijn, bij een maximale gebruiksduur van 50%.

4.1 Preventief onderhoud

- Houd de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
- Houd het Schroefdraad en de groeven op het lagerhuis en de binnenschroefdraad van de flenskop goed schoon om blokkering en vroegtijdig uitval van de kogelschroeven te voorkomen.
- Na een bedrijfsduur van ca. 200 uur moeten de koolborstels worden gecontroleerd en eventueel vervangen. Reinig de behuizing van de motor en ververs het vet in het versnellingsbak. Als de koolborstels versleten zijn, gaat het apparaat automatisch uit.
- Om te garanderen dat de randaarde van het apparaat goed functioneert, moet deze aan een veiligheidstechnische controle worden onderworpen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.

- Onder extreme gebruiksomstandigheden kunnen bij de bewerking van metalen geleidende stofdeeltjes binnenin het apparaat komen. Hierdoor kan de randaarde van het apparaat worden beïnvloed. In dergelijke gevallen is het raadzaam om gebruik te maken van een stationaire afzuiginstallatie, om de ventilatieopeningen regelmatig schoon te blazen en om een aardlekschakelaar (FI) voor te schakelen.

4.1.1 Koolborstels vervangen

 De automatic-stop beschermt het apparaat tegen een defect door te sterk afgesleten koolborstels. Het apparaat is uitgerust met twee koolborstels, d.w.z. er bevindt zich één in iedere greephelft.



Het vervangen van de koolborstels gaat als volgt in zijn werk:


- Draai de schroeven los en verwijder de handgreephelften.
- Til met een schroevendraaier de veer op en verwijder de grafietblokjes.
- Reinig de koolborstelhouder.
- Plaats nieuwe grafietblokjes. Let daarbij te allen tijde op de plaatsing van de koolborstels.
- Plaats de greephelften en bevestig ze weer met de vier schroeven.
- Herhaal dit voor de tegenoverliggende zijde. Voorkom daarbij dat beide greephelften tegelijkertijd geopend zijn.

4.1.2. Adapter Spacer vervangen

Voor een goede werking en langere levensduur van de frezen is het essentieel dat het oppervlak van de freesopname zuiver is. Dus zonder putjes, diepe krassen en/of afgebroken randen. Ook het meeneempinnetje dient zijn originele vorm en hoogte te hebben. Door bijzondere gebruiksomstandigheden kan de freesopname (adapter spacer) en/of het meeneempinnetje beschadigd raken. Beide zijn echter eenvoudig te vervangen.

Spacer vervangen:

- Draai de flenskop omhoog tot deze kan worden afgenoem.
- Schroef de inbus-schroef (C) in de zijkant van de spacer (A) los.
- Draai nu de twee M5 bouten (D) in de gaten in de bovenzijde van de spacer tot ze de schouder van de spindel (B) raken. Draai vervolgens om en om de beide M5 bouten steeds iets dieper, hierdoor drukt u de spacer van de spindel.
- Draai vervolgens de 2 bouten, per halve slag, om en om dieper in de spacer. Verwijder de beschadigde spacer wanneer deze los is gekomen. Schroef de beide M5 bouten uit de verwijderde spacer en bewaar deze bouten.
- Plaats de nieuwe spacer en zorg ervoor dat de spacer in zijn geheel vlak op de schouder van de spindel komt te liggen. Gebruik hiervoor desnoods een rubber hamer.
- Plaats vervolgens het meeneempinnetje (E) en zorg dat de hoogte van deze gelijk is aan de hoogte van de spindel.
- Schroef de inbus-schroef in de zijkant van de spacer weer vast.

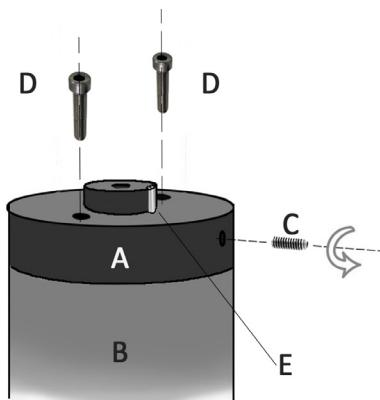

4.2 Reparatie

 Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige productie- en controleprocedures toch defect raken, dan dient de reparatie ervan op een geautoriseerd servicepunt te worden uitgevoerd. Als de voedingskabel moet worden vervangen, moet dit worden uitgevoerd door de fabrikant of één van diens vertegenwoordigers, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

4.3 Garantie

De Beveltools machines zijn vervaardigd volgens de hoogte kwaliteitsnormen en worden zorgvuldig geïnspecteerd voor verzending. Op alle machines van Beveltools heeft u 12 maanden garantie vanaf de originele aankoopdatum. Indien reparatie nodig is moet de gebruiker het complete gereedschap retourneren naar de fabrikant of dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer. Reclamacies kunnen uitsluitend worden erkend als het apparaat in zijn geheel wordt geretourneerd, met kopie van de aankoopfactuur en duidelijke omschrijving van het probleem. Als de inspectie een defect in het materiaal uitwijst, dan zal Beveltools de machine gedurende de garantieperiode kosteloos vervangen of repareren.

De garantie geldt niet bij slijtage door normaal gebruik. Bij schade/gevolgschade ten gevolge van ondeskundig gebruik, niet voorgescreven gebruik, het niet in acht nemen van de onderhoudsvoorschriften en reparatie door niet-geautoriseerde personen kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.

Beveltools behoudt zich het recht voor om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in haar producten. Beveltools is niet verplicht de wijzigingen of verbeteringen door te moeten voeren in eerder geproduceerde of verkochte producten.

4.4 Opslag


Temperatuurbereik	-15°C tot +50°C
Max. relatieve luchtvochtigheid	90 % bij +30°C 65 % bij +50°C

4.5 Afvalverwerking/belasting voor het milieu

 Het apparaat bestaat uit materialen die kunnen worden hergebruikt. Zorg dat het apparaat onbruikbaar is voordat u het weggooit. Gooi het apparaat niet bij het huisvuil. Overeenkomstig de nationale voorschriften moet dit apparaat op milieubewuste wijze worden hergebruikt.

Notities:

4.6 Reserveonderdelen

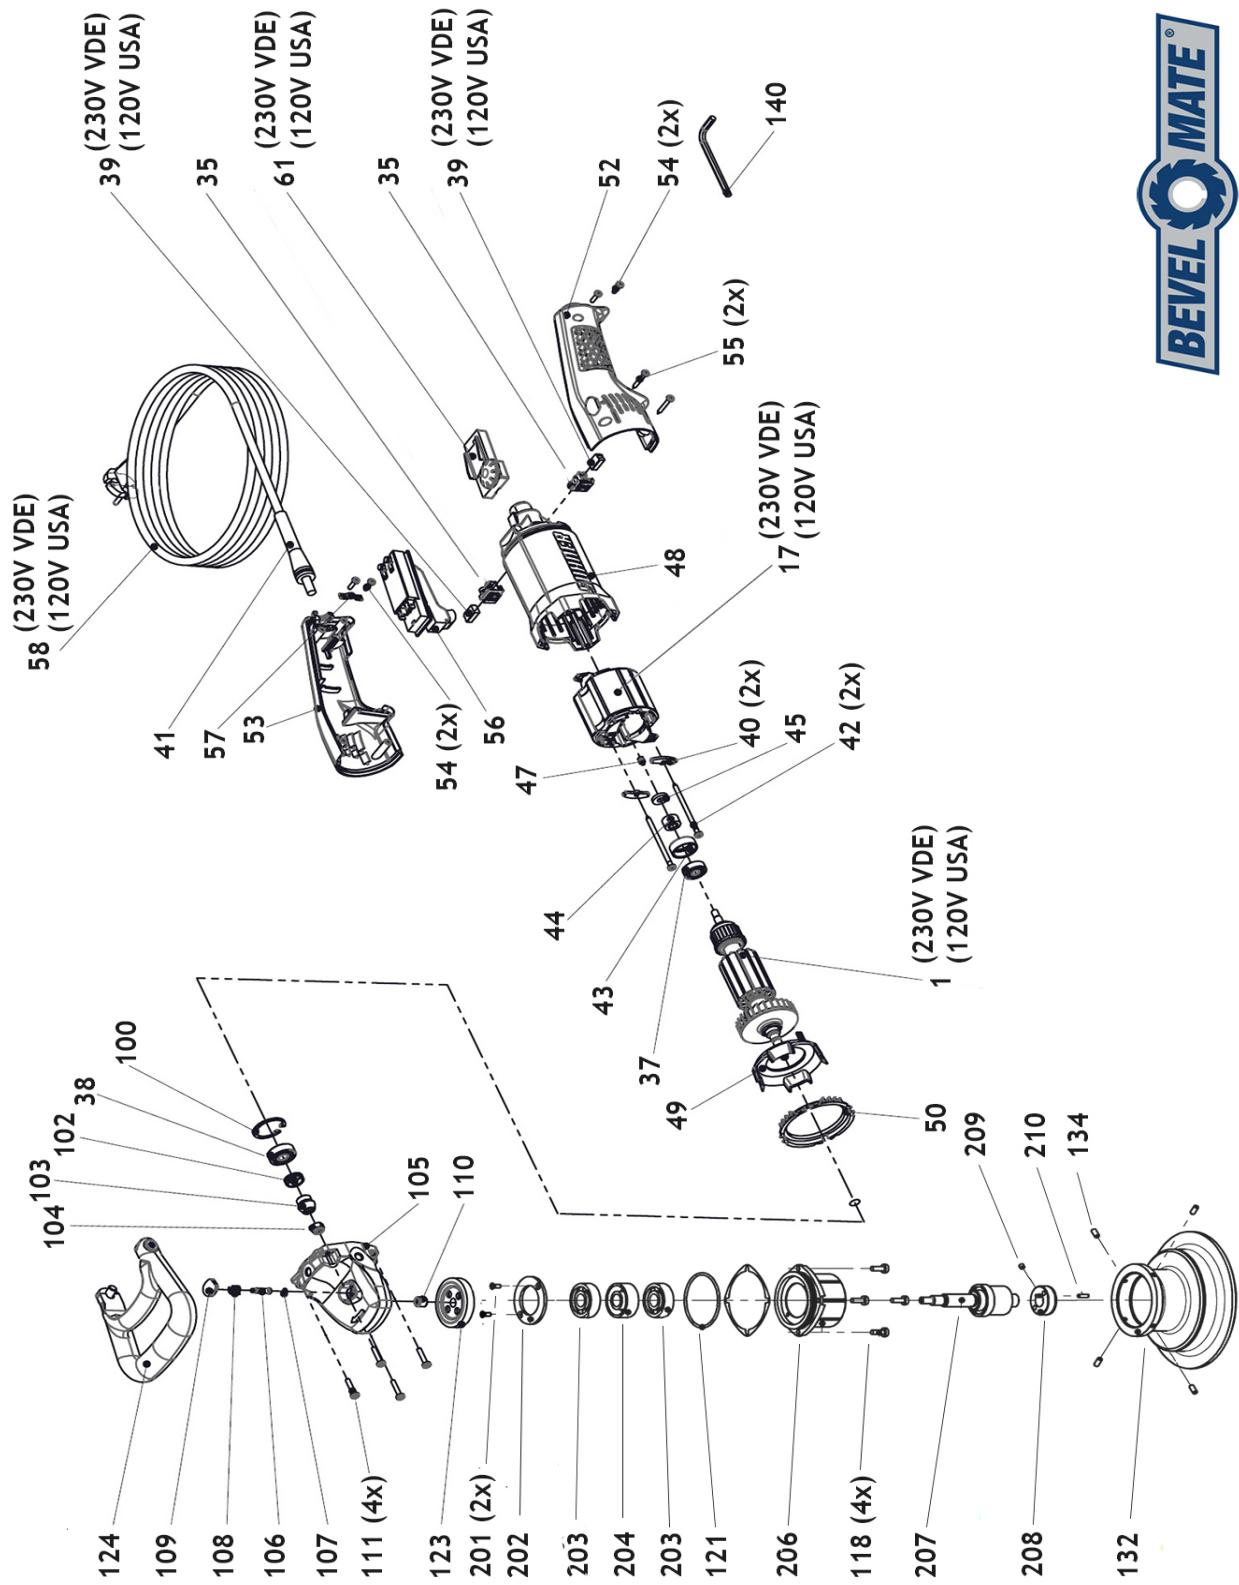

BEVEL MATE®

4.6.1 Reserveonderdelenlijst

Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Nr.	Omschrijving	Art. Nr.
1	Anker met fan 230V	9230040	100	Borgring	9230014
1	Anker met fan 120V	9230063	102	Afdichtingsworm	9230013
17	Stator compleet 230V	9230039	103	Rondsel	9230012
17	Stator compleet 120V	9230064	104	Moer	9230011
35	Koolborstelhouder	9230037	105	Haakse kop	9230010
37	Kogellager	9230036	106	Blokkeerpal	9230009
38	Kogellager	9230035	107	O-ring	9230008
39	Koolborstel zelfuitschakelend 230V	9230034	108	Veer	9230007
39	Koolborstel zelfuitschakelend 120V	9230065	109	Knop	9230006
40	Stator-schroeven-fixatie	9230032	110	Naaldbus	9230005
41	Knikbescherming	9230031	111	Schroef	9230004
42	Speciale zelfborende schroef	9230030	120	Plaatje	9230050
43	Dempingsring	9230029	121	O-ring	9230049
44	Steunring	9230028	123	Kegeltandwiel	9230048
45	Ringmagneet	9230027	124	Handgreep	9230043
46	Schijf	9230026	132	Flenskop	8233000
47	Bout met verzonken kop	9230025	134	Kogellagerschroef M4	9233001
48	Statorbehuizing	9230038	140	Inbussleutel 5 mm	8120006
49	Ventilatorkap	9230024	201	Torx schroef verzonken	9700201
50	Bescherming	9230023	202	Borgring	9700202
52	Linker greephelft	9230022	203	EBA-3.0 kogellager	9700203
53	Rechter greephelft	9230021	204	Kogellager afstandhouder set	9700204
54	PT-schroeven	9230020	206	EBA-3.0 kogellager behuizing	9700206
55	PT-schroeven	9230019	207	EBA-3.0 Spindle	9700207
56	Schakelaar	9230018	208	Adapter spacer	9700208
57	Kabelbeugel	9230017	209	Stelschroef	9700209
58	Voedingskabel compl. 230V	9230062	210	EBA-3.0 Cylindrische pin	9700210
58	Voedingskabel compl. 120V	9230061			
61	Elektronica 230V	9230015			
61	Elektronica 120V	9230066			

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Allgemeine sicherheitstechnischer Hinweise
- 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.4 EG-Konformitätserklärung
- 1.5 Symbolerklärung

- 2.1 Vor der Inbetriebnahme
- 2.2 Inbetriebnahme
- 2.3 Leistungsdaten
- 2.4 Betriebsbedingungen

- 3.1 Schutzzvorrichtungen
- 3.2 Fräsköpfe
- 3.3 Arbeitsweise

- 4.1 Vorbeugende Instandhaltung
- 4.2 Reparatur
- 4.3 Garantieleistung
- 4.4 Lagerung
- 4.5 Entsorgung / Umweltverträglichkeit
- 4.6 Ersatzteile

1.1 Allgemeine sicherheitstechnischer Hinweise

Diese Betriebsanleitung gilt für die Maschinen Bevel Mate® EBA 3.0.

Nur qualifiziertes Personal darf die Maschinen handhaben. Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschinen sind bestimmt zum Fräsen von Metall- und Kunststoffwerkstoffen ohne Verwendung von Wasser. Die Maschinen sind eine elektrisch betriebene Handmaschine zur Bearbeitung von Werkstücken aus Stahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing und Kunststoff für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk zur Vorbereitung von Schweißfugen und zum Anbringen von Sichtkanten im Anlagen-, Geräte- und Maschinenbau.

1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Alle andern als unter Pkt. 1.2 beschriebenen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und sind deshalb nicht zulässig.

1.4 EG-Konformitätserklärung (Original)

Beveltools BV, P.O. Box 190, 6880 AD Velp Gld erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Serien- oder Chargen- Nr. (siehe Rückseite) den Anforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU entspricht. Angewandte Normen: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Dokumentbevollmächtigter: J.E. Hofman Velp, Juli 2014 J.E. Hofman Geschäftsleiter.

1.5 Symbolerklärung

Sicherheitshinweis / Warnung

Diese Information dient zum Erlangen eines sicheren Betriebes. Bei Nichtbeachten ist die Sicherheit für den Bediener nicht gewährleistet.

Information

Diese Information dient zum guten Verständnis der Funktion des Produktes. Dadurch lässt sich die volle Leistungsfähigkeit des Produktes ausschöpfen.

Betriebsanleitung

Vor Inbetriebnahme des Produktes Betriebsanleitung lesen.

Schutzbrille und Gehörschutz

Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Entsorgung

Umweltfreundliche Entsorgung.

Netzstecker

Vor jedem Arbeiten an der Maschine Netzstecker ziehen.

2.1 Vor der Inbetriebnahme

Netzspannung überprüfen. Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Fräskopf prüfen. Stumpfe Werkzeuge können zu Sachschäden und zur Überlastung der Maschine führen!

- Regelmäßig Fräskopf auf Verschleiß prüfen.
- Scharfe Fräsköpfen bringen gute Schnittleistungen und schonen das Gerät.
- Fräsköpfen rechtzeitig auswechseln.
- Das Fräskopf muss zentrisch und am Anschlag positioniert montiert sein.
- Die maximal zulässige Drehzahl von Werkzeug und Spannvorrichtung darf keinesfalls überschritten werden.
- Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten.

2.2 Inbetriebnahme

Drehzahl gemäß Drehzahltabelle mit Stellrad vorwählen.

Stellradstufe	Min ⁻¹ / rpm
1	4.200
2	5.200
3	6.400
4	7.600
5	8.800
6	10.000



Während dem Betrieb niemals die auf das fräswerkzeug abgestimmte Drehzahl erhöhen!

2.2.1 Einschalten

- 
- Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz.
 - Beim Arbeiten mit der Maschine immer für einen sicheren Stand sorgen.
 - Bei laufender Maschine nie Werkzeug berühren.
 - Das Gerät beim Arbeiten immer vom Körper wegführen.
 - Mit dem Gerät nicht über Kopf arbeiten.
 - Ein-/Ausschalter am Handgriff betätigen und gedrückt halten. Motor läuft.
 - Zweihandbedienung Das Arbeiten in allen Maschinenlagen erfolgt mit Zweihandbedienung. Beim Arbeiten mit der Maschine ist darauf zu achten, dass beide Hände von der Bearbeitungsstelle entfernt sind.
 - Maschine erst an das Werkstück heranführen, wenn die eingestellte Drehzahl erreicht ist.
 - Die Maschine erst dann am Werkstück entlang führen, wenn das Distanzführungs Lager am Werkstück anliegt.
 - Beim Anfasen muss die Fräsmaschine immer von links nach rechts geführt werden. Drehrichtung des Fräskopfes beachten.
 - Bohrungen im Uhrzeigersinn bearbeiten.

2.2.2 Ausschalten

- Fräsmaschine vom Material entfernen und ausschalten.
- Motor schaltet ab.

2.3 Leistungsdaten

Netzspannung (siehe Ersatzteilliste)	120/230V; 50/60 Hz; 120/230V
Leistungsaufnahme	1530 W
Leistungsabgabe	1000 W
Leerlaufdrehzahl	10500 min ⁻¹ /rpm
Max. Werkzeug Ø	45 mm
Schleifspindelgewinde	M8
Schalldruckpegel EN 60745	89 dB (A) K = 3 dB
Schalleistungspegel	100 dB (A) K = 3 dB
Vibration EN 60745	<2,5 m/s ² K = 1,5m/s ²
Gewicht ohne Kabel	4,3 kg
Schutzklasse	□ / II

Der angegebene Schwingungswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden. Er kann zum Produktvergleich oder zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, *abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird*. Es sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen, die auf einer Abschätzung der Aussetzung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (*hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft*).

2.4 Betriebsbedingungen

Temperaturbereich Betrieb: 0 to +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 95% at +10°C not condensed

3.1 Schutzvorrichtungen

Die Maschine darf nur mit Flanschkopf und Zusatzhandgriff betrieben werden!

3.1.1 Flanschkopf



Flanschkopf einstellen

- Flanschkopf auf die gewünschte Arbeitstiefe drehen.
- Drehen Sie den Klemmring, bis Sie an der Skala den gewünschten Wert für die Fasenhöhe ablesen können.

Tiefe einrichtungsmechanismus reinigen

- Gleitlager und fräser entfernen.
- Flanschkopf vollständig abdrehen.
- Alle Teile gründlich reinigen. Defekte Teile ersetzen.
- Die Kugelführungen am Winkelgetriebe mit etwas handelsüblichem Mehrzweckfett schmieren.
- Alle Teile sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

3.1.2 Zusatzhandgriff

Der Zusatzhandgriff muss links und rechts mit der mitgelieferte schrauben angeschraubt werden.

3.1.3 EIN-/AUS Schalter

Zweipoliger EIN-/AUS-Schalter mit Einschaltsperrre und Arretierung.

3.1.4 Maschinenschutz

- Anlaufstrombegrenzung. Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt für ruckfreien Anlauf der Maschine. Durch den geringen Anlaufstrom der Maschine reicht eine 16A-Sicherung aus.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz. Zum Schutz von Überhitzung schaltet die Sicherheitselektronik bei Erreichen einer kritischen Temperatur in den Abkühlmodus. Die Maschine läuft dann mit ca. 3200 min-1 weiter und die Konstant-Elektronik wird deaktiviert. Nach einer Abkühlzeit von ca. 10-20s ist die Maschine wieder betriebsbereit. Maschine aus- und wieder einschalten, um die Konstant-Elektronik zu aktivieren. Bei betriebswarmer Maschine reagiert der temperaturabhängige Überlastschutz entsprechend früher.
- Unterspannungsschutz /Wiederanlaufschutz. Durch kurzzeitigen Ausfall der Versorgungsspannung (gezogener Stecker, unstabiles Versorgungsnetz etc.) stoppt die Maschine. Nach Wiederherstellung der Versorgungsspannung muss die Maschine AUS- und EIN-geschaltet werden. Die Maschine ist betriebsbereit.

3.2 Fräsköpfe

Nur fräswerkzeuge verwenden, deren zulässige maximale Drehzahl gleich oder höher ist als die Leerlaufdrehzahl der Maschine.

Nur saubere Werkzeuge montieren!

3.2.1 Demontage der Fräser

- Schalten Sie die Maschine am Ein-/Ausschalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Drehen Sie die Führungstellereinheit (Führungsteller + Aufnahme) ganz zurück.
- Verriegeln Sie den getriebewelle mit der orangefarbene verriegelknopf, an der hinterseite vom winkelgetriebe.
- Lösen Sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel das zentrale Führungslager.
- Nimm der Fräser ab.



3.2.2 Montage der Fräser

- Gleitlager und Spannfläche der Fräse reinigen. Gleitlager kontrolieren auf freilauf. Wenn diese nicht frei lauft sofort austauschen. Ein nicht gut funktionierend gleitlager kann zur fräser-bruch leiten.
- Fräse auf den spindel setzen. Fräse soll genau in den Zentrierbund des spindels gesetzt werden diese muss genau in die Bohrung der Fräser eingreifen.
- Verriegeln Sie den getriebewelle mit der orangefarbene verriegelknopf, an der hinterseite vom winkelgetriebe. Gleitlager mit den mitgelieferten Innensechskantschlüssel so fest wie möglich festdrehen.
- Die Fräser müssen einwandfrei rund laufen. Unrunde Fräser nicht weiter verwenden!

Probelauf! Fräser vor Gebrauch überprüfen. Der Fräse muss einwandfrei montiert sein und frei drehen können. Probelauf min. 30 Sekunden ohne Belastung durchführen. Beschädigte, unrunde oder vibrierende Fräser nicht verwenden!

3.3 Arbeitshinweise

- Um ein optimaler Fräsergebnis zu erreichen, Fräser mit leichtem Druck gleichmässig über der kante des zu bearbeiten material bewegen.
- Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmässige Arbeitsleistung.
- Zu starker Druck verringert die Leistungsfähigkeit der Maschine und die Lebensdauer der Fräser
- Die Maschine ist mit einer Elektronik und einem integrierten Überlastschutz ausgerüstet.
- Wird die Maschine überlastet, fällt die Drehzahl massiv ab. Maschine sofort entlasten und kurze Zeit ohne Belastung laufen lassen.
- Max. tiefe einstellung pro durchgang soll, auf stahl, nicht mehr als 4 mm sein, bei eine max. einsatzdauer von 50%.

4.1 Vorbeugende Instandhaltung

- Maschine und Lüftungsschlitzte stets sauber halten, um gut und sicher zu arbeiten.
- Halten Sie das Gewinde und die Nuten des Lagergehäuses sowie das Innengewinde des Flanschkopfes immer gut sauber, um Blockagen und einem vorzeitigen Ausfall der Kugellagerschrauben vorzubeugen.
- Nach einer Betriebsdauer von ca. 200 Stunden Kohlebürsten überprüfen und ggf. auswechseln. Das Motorengehäuse reinigen und die Fettfüllung im Getriebegehäuse erneuern. Bei verbrauchten Kohlen stellt die Maschine selbstständig ab.
- Zur Aufrechterhaltung der Schutzisolation muss die Maschine einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen werden. Diese Arbeiten müssen ausschliesslich von einer Elektro-Fachwerkstatt ausgeführt werden.
- Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich bei der Bearbeitung von Metallen leitfähiger Staub im Innern der Maschine absetzen. Die Schutzisolierung der Maschine kann beeinträchtigt werden. Es empfiehlt sich in solchen

Fällen die Verwendung einer stationären Absauganlage, häufiges Ausblasen der Lüftungsschlüsse und das Vorschalten eines Fehlerstrom-Schutzschalter (FI).

4.1.1 Kohlebürstenwechsel

Der Automatic-Stop schützt die Maschine vor einem Defekt durch zu stark verbrauchte Kohlebürsten. Die Maschine ist mit zwei Kohlebürsten ausgerüstet, d.h. es befindet sich eine in jeder Griffhälfte.



Die Kohlebürsten müssen wie folgt gewechselt werden:


- Vier Schrauben lösen und Handgriffhälfte entfernen.
- Mit Schraubendreher Feder anheben und Kohle entfernen.
- Kohlebürstehalter reinigen.
- Neue Kohle einsetzen. Dabei unbedingt die Kohleanordnung beachten.
- Griffhälfte aufsetzen und mit vier Schrauben wieder fixieren.
- Dieser Wechsel auf der Gegenseite wiederholen. Dabei unbedingt vermeiden, dass beide Griffhälften gleichzeitig geöffnet sind.

4.1.2 Adapter-Distanzstück / Adapter Spacer

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine lange Lebensdauer der Fräser ist es wichtig, dass die Oberfläche der Fräseraufnahme in Ordnung ist, also ohne Dellen, tiefe Kratzer und/oder gebrochene Kanten. Auch der Mitnehmerstift muss seine ursprüngliche Form und Höhe haben. Bei besonderen Verwendungsbedingungen können die Fräseraufnahme (Adapter-Distanzstück) und/oder der Mitnehmerstift beschädigt werden. Beide sind jedoch leicht zu ersetzen.

Distanzstück ersetzen:

- Drehen Sie den Flanschkopf nach oben, bis er abgenommen werden kann.
- Lösen Sie die Inbusschraube (C) an der Seite des Distanzstücks (A).
- Schrauben Sie nun die beiden Schrauben M5 (D) in die Bohrungen oben am Distanzstück, bis sie am Bund der Spindel (B) anliegen. Drehen Sie dann die beiden Schrauben M5 im Wechselseitig weiter ein. Das Distanzstück wird dadurch von der Spindel abgedrückt.
- Drehen Sie dann die 2 Schrauben jeweils um eine halbe Umdrehung im Wechselseitig weiter in das Distanzstück ein. Entfernen Sie das beschädigte Distanzstück, wenn es sich gelöst hat. Schrauben Sie die beiden Schrauben M5 aus dem entfernten Distanzstück und bewahren Sie diese Schrauben auf.
- Setzen Sie das neue Distanzstück ein und vergewissern Sie sich, dass das Distanzstück vollständig flach auf dem Bund der Spindel aufliegt. Verwenden Sie dazu ggf. einen Gummihammer.
- Setzen Sie dann den Mitnehmerstift (E) ein und achten Sie darauf, dass er bündig mit der Spindel liegt.
- Ziehen Sie die Inbusschraube an der Seite des Distanzstücks wieder fest.

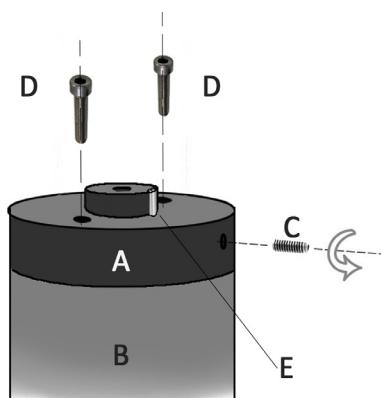



4.2 Reparatur

Sollte das Gerät, trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren, einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle ausführen zu lassen. Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdung zu vermeiden.

4.3 Garantieleistung

Beveltools werkzeuge sind sorgfältig hergestellt und stellen höchste Qualität da. Alle Produkte werden vor der Auslieferung genau überprüft. Für alle Geräte von Beveltools gilt eine Gewährleistung von 12 Monaten, beginnend mit dem Datum des Kaufs. Falls eine Reparatur nötig wird, muss der Nutzer das komplette Werkzeug an die Hersteller oder an den nächsten autorisierten Händler senden. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine unzerlegt zurückgesandt wird mit einer Kopie der Kaufrechnung und einer klaren Beschreibung der Reklamation. Falls die Inspektion einen Defekt des Materials oder der Verarbeitung ergibt, wird Beveltools den Schaden kostenlos reparieren oder das defekte Werkzeug austauschen während der Garantiezeit.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Gebrauch und Verschleiß. Für Schäden/Folgeschäden wegen unsachgemäßer Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, nicht Einhalten der Instandhaltungsund Wartungsvorschriften sowie Handhabung durch nicht autorisierte Personen besteht kein Anspruch auf Garantieleistung.

Beveltools behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen. Beveltools ist nicht verpflichtet, Änderungen oder Verbesserungen an bereits hergestellten oder verkauften Produkten vorzunehmen.

4.4 Lagerung

Temperaturbereich	-15°C bis +50°C
Max. relative Luftfeuchtigkeit	90 % bei +30°C 65 % bei +50°C




4.5 Entsorgung / Umweltverträglichkeit

Die Maschine besteht aus Materialien, die einem Recyclingprozess zugeführt werden können. Maschine vor der Entsorgung unbrauchbar machen. Maschine nicht in den Müll werfen. Gemäß nationalen Vorschriften muss diese Maschine einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Notizen:

4.6 Ersatzteile

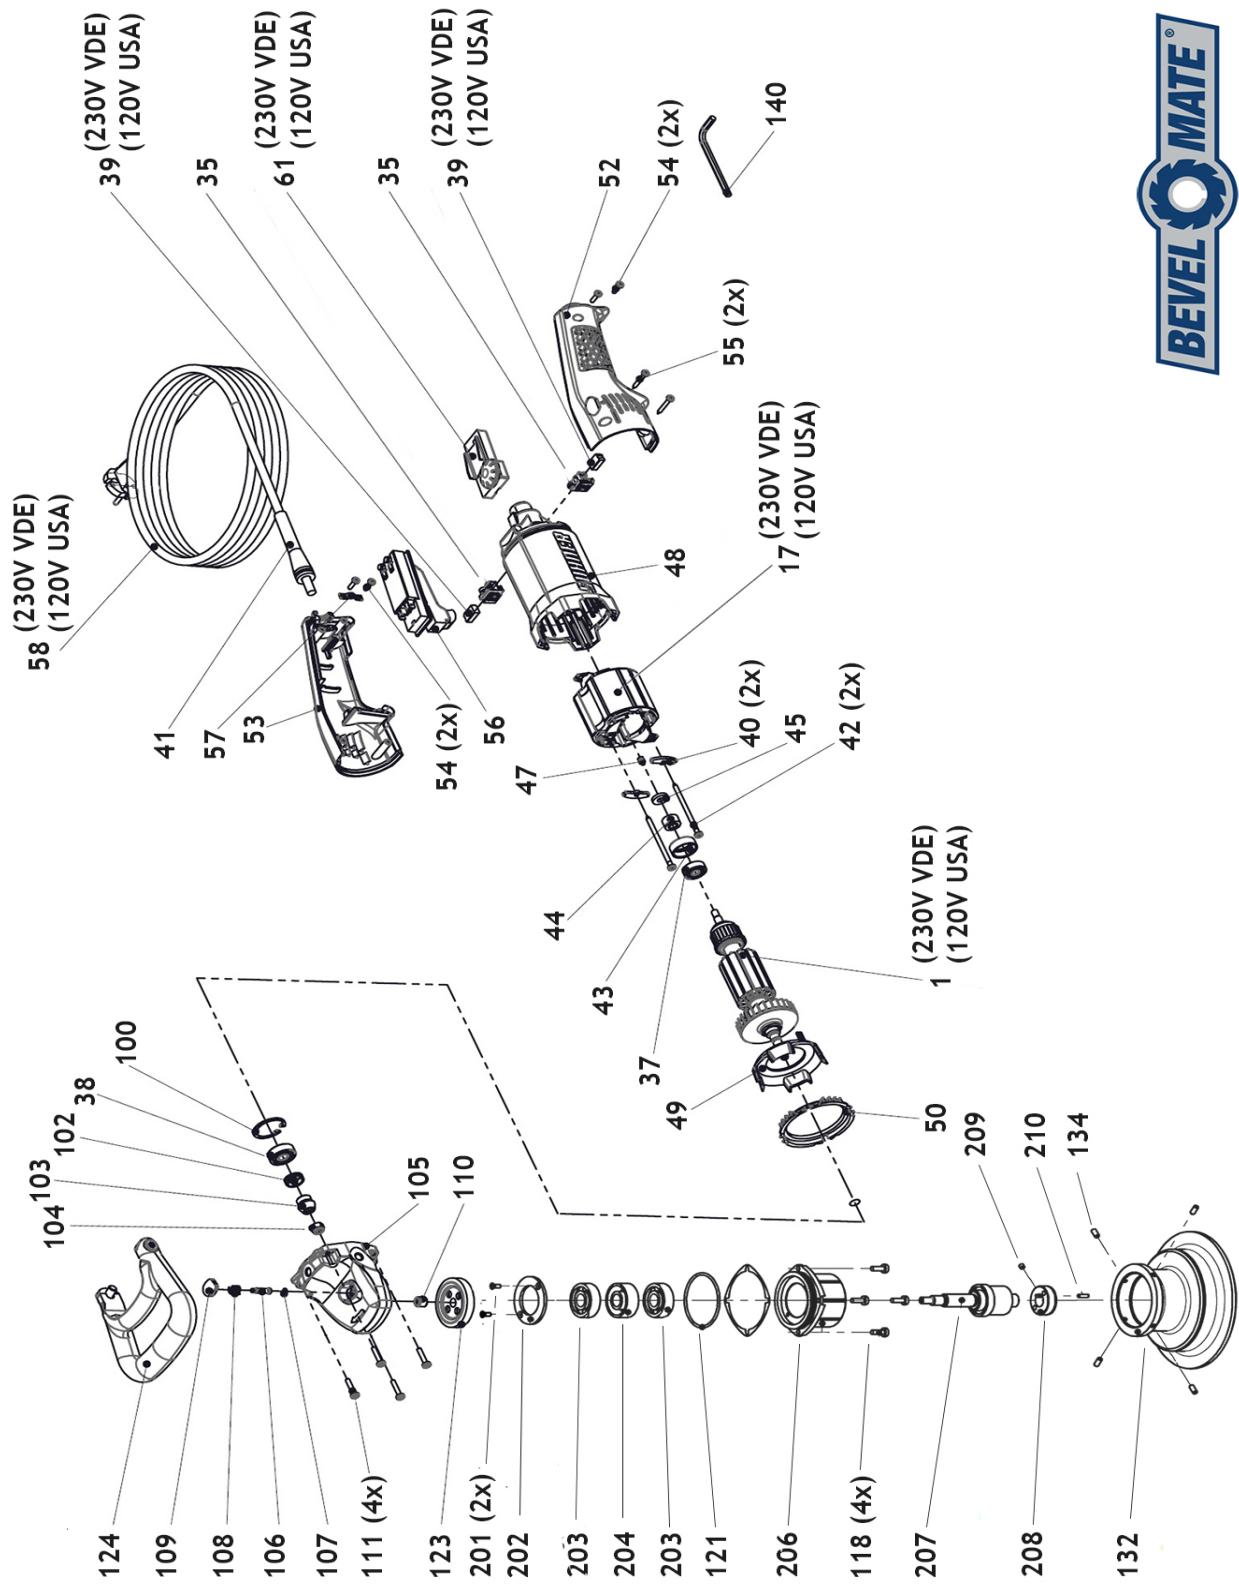

BEVEL MATE®

4.6.1 Ersatzteilliste

Nr.	Beschreibung	Art. Nr.	Nr.	Beschreibung	Art. Nr.
1	Anker mit Lüfter 230V	9230040	100	Sicherungsring	9230014
1	Anker mit Lüfter 120V	9230063	102	Dichtungsschnecke	9230013
17	Stator komplett 230V	9230039	103	Ritzel	9230012
17	Stator komplett 120V	9230064	104	Mutter	9230011
35	Kohlebürstenhalter	9230037	105	Winkelkopf	9230010
37	Kugellager	9230036	106	Blockierzapfen	9230009
38	Kugellager	9230035	107	O-ring	9230008
39	Kohle selbstabschaltend 230V	9230034	108	Feder	9230007
39	Kohle selbstabschaltend 120V	9230065	109	Knopf	9230006
40	Stator-Schrauben-Fixation	9230032	110	Nadelbuchse	9230005
41	Knickschutz	9230031	111	Schraube	9230004
42	Spez. Linsenblechschaube	9230030	120	Unterlegscheibe	9230050
43	Dämmring	9230029	121	O-ring	9230049
44	Stützring	9230028	123	Kegelrad	9230048
45	Ringmagnet	9230027	124	Zweilochmutterndreher	9230043
46	Scheibe	9230026	132	Flanschkopf	8233000
47	Senkschraube	9230025	134	Kugellagerschraube	9233001
48	Statorgehäuse	9230038	140	Inbusschlüssel 5mm	8120006
49	Lüfterabdeckung	9230024	201	Torx Senkkopfschraube	9700201
50	Sichtschutz	9230023	202	Haltering	9700202
52	Halbschalengriff links	9230022	203	Kugellager	9700203
53	Halbschalengriff rechts	9230021	204	Lagerabstandshalter Set	9700204
54	PT-Schrauben	9230020	206	Lagergehäuse	9700206
55	PT-Schrauben	9230019	207	Spindel	9700207
56	Schalter	9230018	208	Verschleißring	9700208
57	Kabelbride	9230017	209	Gewindestift	9700209
58	Zuleitungskabel kompl. 230V	9230062	210	Zylinderstift	9700210
58	Zuleitungskabel kompl. 120V	9230061			
61	Elektronik 230V	9230015			
61	Elektronik 120V	9230066			

Sommaire

- 1.1 Consignes générales de sécurité
- 1.2 Utilisation conforme à l'affectation
- 1.3 Utilisation non conforme à l'affectation
- 1.4 Déclaration de conformité CE
- 1.5 Explication des symboles

- 2.1 Avant la mise en service
- 2.2 Mise en service
- 2.3 Données de puissance
- 2.4 Conditions de fonctionnement

- 3.1 Dispositifs de protection
- 3.2 Outils de fraisage
- 3.3 Mode de fonctionnement

- 4.1 Entretien préventif
- 4.2 Réparation
- 4.3 Prestation de garantie
- 4.4 Stockage
- 4.5 Mise au rebut / Écocompatibilité
- 4.6 Pièces de rechange

1.1 Consigne générale de sécurité

Ce mode d'emploi est valable pour les machine Bevel Mate® EBA 3.0.

Seul le personnel qualifié est autorisé à manipuler la machine. Portez toujours des vêtements appropriés pour votre protection, chaussures de sécurité, des lunettes de protection et une protection auditive.

AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou de graves blessures. Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour l'avenir.

1.2 Utilisation conforme à l'affectation

Les machines conviennent pour le fraisage du métal et de matières plastiques sans utilisation d'eau. Les machines sont des machines manuelles électriques pour l'usinage de pièces à usiner en acier, aluminium, alliages d'aluminium, laiton et plastique pour l'utilisation industrielle dans l'industrie et l'artisanat pour la préparation de joints de soudure et pour la mise en œuvre d'arêtes visibles dans le cadre de la construction d'installation, d'appareils et de machines.

1.3 Utilisation non conforme à l'affectation

Toutes les utilisations non décrites au point 1.2 sont considérées comme des utilisations non-conformes et ne sont donc pas autorisées.

1.4 Déclaration de conformité CE (original)

Beveltools BV, P.O. box 190, 6880 AD Velp Gld. déclare par la présente et en sa responsabilité propre que le produit portant le numéro de série ou de charge n° (voir verso) satisfait aux exigences des directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE. Normes appliquées : EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Mandataire du document : J.E. Hofman Velp Gld., Juli 2014 J.E. Hofman, Gérant.

1.5 Explication des symboles

Consigne de sécurité / Avertissement

Cette information sert à obtenir un fonctionnement sûr. En cas de non-respect, la sécurité n'est plus garantie pour l'utilisateur.

Information

Cette information sert à la bonne compréhension du fonctionnement du produit. Elle permet d'utiliser pleinement les prestations du produit.

Mode d'emploi

Veuillez lire le mode d'emploi avant de mettre le produit en service.

Lunette de protection et protection auditive

Portez des lunettes de protection et une protection auditive.

Mise au rebut

Mise au rebut respectueuse de l'environnement.

Fiche de contact

Débrancher la fiche de contact avant tous travaux sur la machine.

2.1 Avant la mise en service

Vérifier la tension du réseau. La tension de la source électrique doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Vérifier l'outil. Les outils émoussés peuvent entraîner des dommages sur les biens et une surcharge de la machine !

- Vérifier régulièrement si les outils ne sont pas usés.
- Les têtes de fraisage bien aiguisées permettent de bonnes prestations de coupe et ménagent l'appareil.
- Remplacer les têtes de fraisage à temps.
- L'outil de fraisage doit être positionné de façon centrale et monté contre la butée.
- La vitesse de rotation maximale admissible de l'outil et du dispositif de serrage ne doit en aucun cas être dépassée.
- Il convient de respecter les réglementations nationales spécifiques.

2.2 Mise en service

Selectionner la vitesse de rotation selon le tableau des vitesses de rotation à l'aide de la molette.

Palier de la molette	tr/min / rpm
1	4.200
2	5.200
3	6.400
4	7.600
5	8.800
6	10.000



N'augmentez jamais la vitesse de rotation sélectionnée pour l'outil de fraisage pendant le fonctionnement !

2.2.1 Mise en service

- Portez toujours des vêtements appropriés pour votre protection, chaussures de sécurité, des lunettes de protection et une protection auditive.
- Veillez lors du travail avec la machine à toujours garder une position stable.
- Ne touchez jamais l'outil pendant que la machine fonctionne.
- Eloignez toujours l'appareil du corps.
- Ne travaillez pas avec l'appareil au-dessus de la tête.
- Actionner l'interrupteur marche/arrêt situé sur la poignée et le maintenir enfoncé. Le moteur tourne.
- Utilisation à deux mains. Le travail se fait à deux mains dans toutes les positions de la machine. Lors du travail avec la machine, il convient de veiller à ce que les deux mains soient éloignées de la zone d'usinage.
- Approcher la machine de la pièce à usiner seulement lorsque la vitesse de rotation programmée est atteinte.
- Déplacer la machine le long de la pièce à usiner seulement lorsque le galet de guidage à distance se trouve contre la pièce à usiner.
- La fraiseuse doit toujours être déplacée de gauche à droite lors du chanfreinage. Respecter le sens de rotation de la tête de fraisage.
- Usiner les perçages dans le sens des aiguilles d'une montre.

2.2.2 Mettre hors circuit

- Retirer la fraiseuse du matériau et la mettre hors circuit.
- Le moteur s'éteint.

2.3 Données de puissance

Tension réseau (voir liste de pièces de recharge)	120/230V; 50/60 Hz; 120/230V
Puissance absorbée	1530 W
Puissance dissipée	1000 W
Vitesse de rotation à vide	10500 tr/min / rpm
Ø max. de l'outil	45 mm
Filetage de la broche abrasive	M8
Niveau de pression acoustique EN 60745	89 dB (A) K = 3 dB
Niveau de puissance acoustique	100 dB (A) K = 3 dB
Vibration EN 60745	<2,5 m/s ² K = 1,5m/s ²
Poids sans câble	4,3 kg
Catégorie de protection	<input type="checkbox"/> II

La valeur de vibration indiquée a été mesurée selon un procédé de mesure normé. Il peut être utilisé pour comparer un produit ou pour faire une estimation de la sollicitation. La valeur d'émission de vibration peut différer de la valeur indicative pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, *en fonction de la manière dont l'outil électrique est utilisé*. Il convient de déterminer des mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur qui se basent sur une estimation de la sollicitation pendant les conditions d'utilisation réelles (*ce-faisant, il faut considérer toutes les parties du cycle de fonctionnement, par exemple les durées pendant lesquelles l'outil électrique est éteint, et celles pendant lesquelles il est certes allumé mais fonctionne sans sollicitation*).

2.4 Conditions de fonctionnement

Plage de température fonctionnement : 0 à +50 °C

Humidité de l'air relative : 95% pour +10 °C non condensé

3.1 Dispositifs de protection

La machine doit uniquement être exploitée avec une plaque de glissement et une poignée supplémentaire !

3.1.1 Plaque de glissement



Régler la plaque de glissement

- Tourner la plaque de glissement pour atteindre la profondeur de travail souhaitée.
- Tournez la bague de serrage jusqu'à pouvoir lire la valeur souhaitée pour la hauteur de chanfreinage sur la graduation.

Nettoyer le mécanisme de réglage de la profondeur

- Retirer le palier lisse et la fraise.
- Dévisser entièrement la plaque de glissement.
- Nettoyer soigneusement toutes les pièces. Remplacer les pièces défectueuses.
- Graisser les guidages à billes de l'engrenage angulaire avec un peu de graisse universelle du commerce.
- Remontez toutes les pièces dans le sens inverse des étapes.

3.1.2 Poignée supplémentaire

La poignée supplémentaire doit être vissée à gauche et à droite avec les vis jointes à la livraison.

3.1.3 Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Interrupteur MARCHE/ARRÊT à deux pôles avec verrouillage contre la remise en service et blocage.

3.1.4 Protection de la machine

- Limitation de courant de démarrage. Le démarrage progressif régulé électroniquement permet un démarrage sans à coup de la machine. Comme le courant de démarrage de la machine est faible, un fusible de 16A suffit.
- Protection contre la surcharge dépendant de la température. Pour protéger de la surchauffe, le variateur électronique de sécurité commute en mode refroidissement lorsque le seuil critique de température est atteint. La machine continue ensuite à fonctionner avec env. 3200 tr/min et le variateur électronique est désactivé. Après un temps de refroidissement d'env. 10 à 20 s, la machine est de nouveau prête à fonctionner. Éteindre et rallumer la machine afin d'activer le variateur électronique. Lorsque la machine a déjà chauffé, la protection contre la surcharge dépendant de la température réagit en conséquence plus tôt.
- Protection contre la sous-tension/Protection contre le redémarrage. En cas de coupure temporaire de la tension d'alimentation (fiche de contact débranchée, réseau d'alimentation instable etc.), la machine s'arrête. Après le rétablissement de la tension d'alimentation, la machine doit être MISE HORS puis EN CIRCUIT. La machine est prête à fonctionner.

3.2 Outils de fraisage

N'utilisez que des outils de fraisage dont la vitesse de rotation maximale admissible est identique ou plus élevée que la vitesse de rotation en marche à vide de la machine.

Ne monter que des outils propres!

3.2.1 Démontage des fraises

- Mettez la machine hors circuit au niveau de l'interrupteur marche/arrêt. Débranchez la fiche réseau.
- Tournez l'unité de plateau de guidage tout à fait vers l'arrière (plateau de guidage + logement).
- Verrouillez l'arbre de l'engrenage à l'aide du bouton de verrouillage orange, situé sur le côté arrière de l'engrenage angulaire.
- Desserrez le palier-guide central à l'aide de la clé allen jointe à la livraison.
- Retirez la fraise.



3.2.2 Montage des fraises

- Nettoyer le palier lisse et la surface de serrage de la fraise. Contrôler la fluidité du palier lisse. Si celui-ci ne fonctionne pas avec fluidité, le remplacer immédiatement. Un palier lisse ne fonctionnant pas correctement peut entraîner la casse de la fraise.
- Placer la fraise sur la broche, la fraise doit être placée exactement dans la collerette de centrage de la broche, celle-ci doit s'enclencher exactement dans le trou de la fraise.
- Verrouillez l'arbre de l'engrenage à l'aide du bouton de verrouillage orange, situé sur le côté arrière de l'engrenage angulaire. Utilisez la clé hexagonale (5 mm) pour serrer le roulement de guidage aussi serré que possible.
- Les fraises doivent tourner de manière parfaitement circulaire. Ne pas utiliser de fraises qui ne sont pas rondes !

Marche d'essai ! Contrôler la fraise avant l'utilisation. La fraise doit être parfaitement montée et pouvoir tourner librement. Procéder à une marche d'essai de min. 30 secondes sans charge. Ne pas utiliser les fraises endommagées, qui ne sont pas rondes ou qui vibrent !

3.3 Instructions de fonctionnement

- Afin d'obtenir un résultat de fraisage optimal, déplacer la fraise avec une légère pression et de manière régulière sur le bord du matériau à usiner.
- Le variateur électronique maintient la vitesse pratiquement constante en marche à vide et en charge et garantit une performance de fonctionnement uniforme.
- Une pression trop élevée réduit la capacité de performance de la machine et la durée de vie des fraises.
- La machine est équipée d'un variateur électronique et d'une protection contre la surcharge intégrée.
- Si la machine est surchargée, la vitesse diminue nettement. Soulager la machine immédiatement et la faire fonctionner sans charge pendant un petit moment.
- Le réglage maximal de la profondeur par passages ne doit pas dépasser les 4 mm, pour une durée d'utilisation maximale de 50 % sur l'acier.

4.1 Entretien préventif

- Maintenir la machine et les fentes d'aération propres en permanence afin de travailler correctement et en toute sécurité.
- Au bout d'une durée de fonctionnement d'env. 200 heures, vérifier les brosses à charbon et les remplacer le cas échéant. Nettoyer le carter du moteur et renouveler la graisse dans le carter de l'engrenage. Si les carbons sont usés, la machine s'arrête automatiquement.
- Pour conserver l'isolation de protection, la machine doit être soumise à un contrôle de sécurité technique. Ces travaux doivent être exclusivement effectués par un atelier spécialisé en électricité.

- En cas de conditions d'utilisation extrêmes, de la poussière conductrice peut se déposer à l'intérieur de la machine lors de l'usinage de métaux. L'isolation de protection de la machine peut être endommagée. Dans ce cas, nous recommandons l'utilisation d'une installation d'aspiration stationnaire, un soufflage fréquent des fentes d'aération et l'installation en amont d'un disjoncteur de protection pour courant différentiel (FI).

4.1.1 Remplacement des brosses à charbon

L'arrêt automatique protège la machine d'un dérangement en raison de brosses à charbon trop usées. La machine est équipée de deux brosses à charbon, c'est à dire qu'il y en a une dans chaque moitié de poignée.



Les brosses à charbon doivent être remplacées comme suit :


- Dévisser quatre vis et retirer les moitiés de poignée.
- À l'aide du tournevis, soulever le ressort et retirer les carbons.
- Nettoyer le support des brosses à charbon.
- Insérer de nouveaux carbons. Ce-faisant, respecter impérativement l'agencement des carbons.
- Placer les moitiés de poignée et les fixer à nouveau à l'aide des quatre vis.
- Faire le remplacement de la même manière sur le côté opposé. Ce-faisant, éviter impérativement d'ouvrir les deux moitiés de poignée en même temps.

4.1.2 Adaptateur entretoise / Adapter Safer

Afin de favoriser un bon fonctionnement et une longue durée de vie des fraises, il est essentiel que la queue de la fraise présente une surface en parfait état. Elle ne doit comporter ni trace de coup, ni rayures, et les rebords ne doivent pas être cassés. La forme et la hauteur du doigt d'entraînement ne doivent pas avoir été altérées non plus. La queue de foret (adaptateur entretoise) et le doigt d'entraînement peuvent être endommagés par des conditions d'utilisation particulières. Toutefois, ils peuvent être aisément remplacés.

Remplacement de l'entretoise:

- Faites tourner la plaque de glissement vers le haut jusqu'à pouvoir la retirer.
- Dévissez la vis à tête creuse (C) sur le côté de l'entretoise (A).
- Vissez maintenant les deux boulons M5 (D) dans les orifices sur le haut de l'entretoise jusqu'à ce qu'ils touchent l'épaule de la broche (B). Ensuite, vissez à tour de rôle les deux boulons M5 de plus en plus profondément. Cela a pour effet d'éloigner l'entretoise de la broche.
- Vissez ensuite les 2 boulons, à tour de rôle et à chaque fois d'un demi-tour, de plus en plus profondément dans l'entretoise. Retirez l'entretoise endommagée lorsque cette dernière s'est libérée. Dévissez les deux boulons M5 de l'entretoise que vous venez de retirer et conservez-les.
- Mettez une nouvelle entretoise en place et assurez-vous que cette dernière repose entièrement à plat sur l'épaule de la broche. Pour cela, utilisez si nécessaire une masse en caoutchouc.
- Ensuite, mettez en place le doigt d'entraînement (E) et assurez-vous que sa hauteur est égale à celle de la broche.
- Revissez la vis à tête creuse sur le côté de l'entretoise.

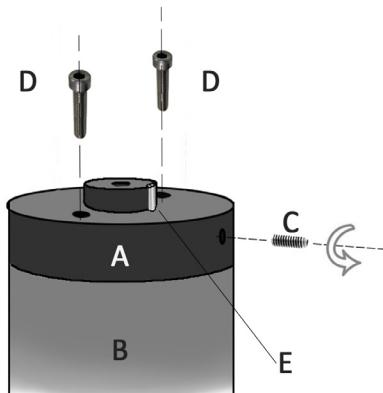

4.2 Réparation

Si malgré la fabrication soigneuse et les procédés de vérification, l'appareil tombe en panne, la réparation doit être confiée à un service client homologué. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer une conduite de raccordement, cela doit être fait par le fabricant ou son représentant afin d'éviter tout risque en matière de sécurité.

4.3 Prestation de garantie

Les machines de Beveltools sont fabriqués avec soin et sont d'une grande qualité. Tous les produits sont contrôlés avec précision avant la livraison. Sur toutes les machines Beveltools, vous disposez d'une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat. Si une réparation devient nécessaire, l'utilisateur doit envoyer l'outil entier au fabricant ou au distributeur autorisé le plus proche. Nous enregistrons les réclamations uniquement lorsque la machine est renvoyée non démontée, avec une copie de la facture d'achat et une description claire de la réclamation. Si lors de la vérification révèle un défaut de matériau ou de fabrication, Beveltools prendra en charge la réparation du dommage ou échangera sans frais l'outil défectueux pendant la durée de validité de la garantie.

La garantie n'est pas valable pour l'utilisation et l'usure normales. Nous déclinons toute prise en charge au titre de la garantie pour les dommages/dommages consécutifs liés à une manipulation incorrecte, non conforme, au non-respect des consignes d'entretien et de maintenance ainsi qu'à la manipulation de la machine par des personnes non autorisées.

Beveltools se réserve le droit de procéder à des modifications ou des améliorations de ses produits. Beveltools n'est pas tenu de procéder à des modifications ou améliorations de produits déjà fabriqués ou vendus.

4.4 Stockage


Plage de température	de -15 °C à +50 °C
Humidité de l'air relative max.	de 90 % pour +30 °C de 65 % pour +50 °C

4.5 Mise au rebut / Écocompatibilité

 La machine est composée de matériaux qui peuvent être intégrés dans un processus de recyclage. Rendre la machine inutilisable avant sa mise au rebut. Ne pas jeter la machine dans les poubelles domestiques. Conformément à la réglementation nationale, cette machine doit être valorisée de manière respectueuse pour l'environnement.

Remarques:

4.6 Pièces de rechange

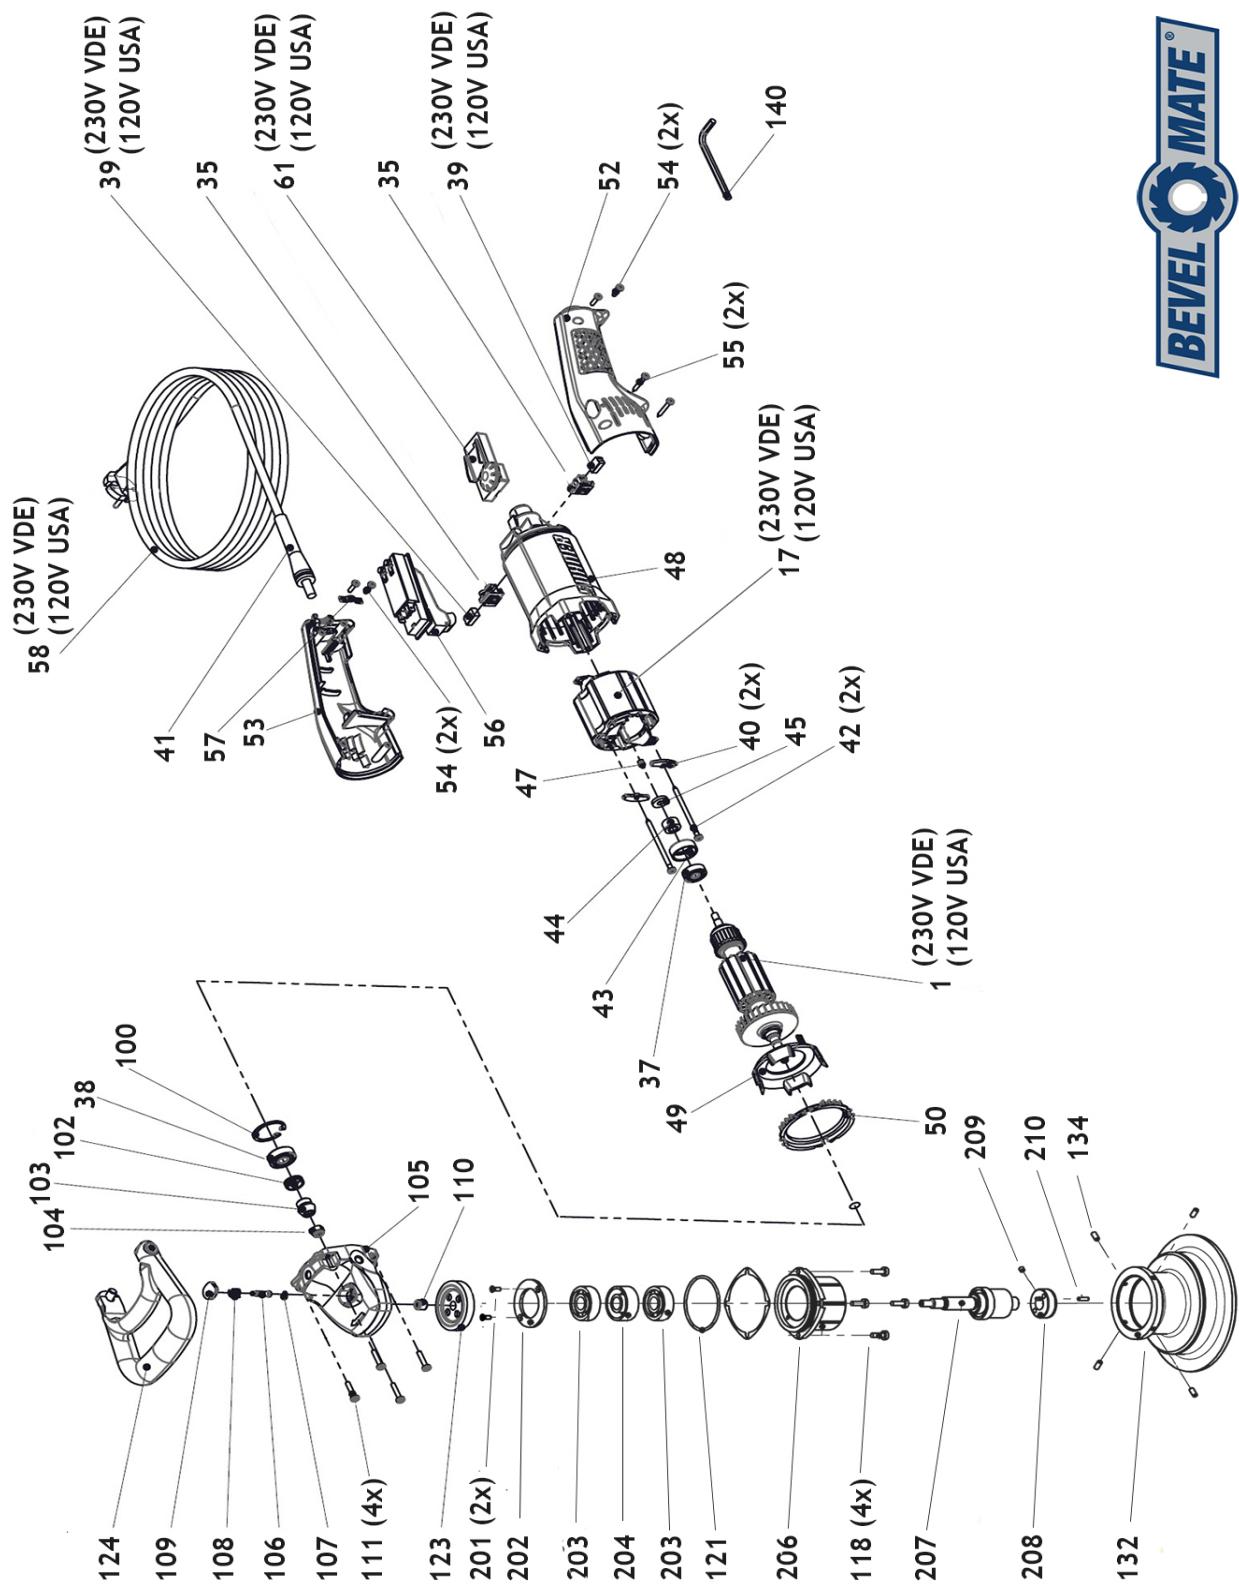

BEVEL MATE®

4.6.1 Liste des pièces de rechange

N°	Description	Art. N°	N°	Description	Art. N°
1	Armature avec ventilateur 230V	9230040	100	Bague de sécurité	9230014
1	Armature avec ventilateur 120V	9230063	102	Vis d'étanchéité	9230013
17	Stator complet 230V	9230039	103	Pignon	9230012
17	Stator complet 120V	9230064	104	Écrou	9230011
35	Support de brosses à charbon	9230037	105	Tête angulaire	9230010
37	Roulement à billes	9230036	106	Goujons de blocage	9230009
38	Roulement à billes	9230035	107	Joint torique	9230008
39	Charbons avec arrêt auto. 230V	9230034	108	Ressort	9230007
39	Charbons avec arrêt auto. 120V	9230065	109	Bouton	9230006
40	Fixation par vis du stator	9230032	110	Aiguillier	9230005
41	Protection anti-pliage	9230031	111	Vis	9230004
42	Vis à tête cylindrique bombée spéciale	9230030	120	Rondelle	9230050
43	Bague d'amortissement	9230029	121	Joint torique	9230049
44	Bague support	9230028	123	Roue conique	9230048
45	Aimant circulaire	9230027	124	Poignée	9230043
46	Disque	9230026	132	Tête de fraisage	8233000
47	Vis à tête fraisée	9230025	134	Vis roulement à billes	9233001
48	Carter du stator	9230038	140	Clé allen 5 mm	8120006
49	Recouvrement du ventilateur	9230024	201	Torx vis à tête fraisée	9700201
50	Protection visuelle	9230023	202	Anneau de retenue	9700202
52	Poignée demi-coque gauche	9230022	203	Roulement à billes	9700203
53	Poignée demi-coque droite	9230021	204	Entretroise de roulement	9700204
54	Vis PT	9230020	206	Logement de roulement	9700206
55	Vis PT	9230019	207	Broche	9700207
56	Interrupteur	9230018	208	Bague d'usure	9700208
57	Bride de câble	9230017	209	Vis sans tête	9700209
58	Câble d'alimentation complet 230V	9230062	210	Goupille cylindrique	9700210
58	Câble d'alimentation complet 120V	9230061			
61	Variateur électronique 230V	9230015			
61	Variateur électronique 120V	9230066			

Índice

- 1.1 Indicaciones generales técnicas de seguridad
- 1.2 Uso conforme
- 1.3 Uso no conforme
- 1.4 Declaración de conformidad CE
- 1.5 Explicación de símbolos

- 2.1 Antes de la puesta en marcha
- 2.2 Puesta en marcha
- 2.3 Datos de rendimiento
- 2.4 Condiciones de funcionamiento

- 3.1 Dispositivos de protección
- 3.2 Herramientas abrasivas
- 3.3 Instrucciones de trabajo

- 4.1 Mantenimiento preventivo
- 4.2 Reparación
- 4.3 Prestaciones de garantía
- 4.4 Almacenamiento
- 4.5 Reciclaje/compatibilidad medioambiental
- 4.6 Piezas de repuesto

1.1 Indicaciones generales técnicas de seguridad

Las presentes instrucciones de funcionamientos son aplicables a la máquina Bevel Mate® EBA 3.0.

Sólo el personal cualificado está autorizado a manejar la máquina. Lleve siempre la ropa adecuada para su protección, zapatos de seguridad, un tipo de gafas protectoras y auriculares para proteger sus oídos.

ADVERTENCIA Lea todas las indicaciones e instrucciones de seguridad. Las omisiones de cumplimiento de las indicaciones e instrucciones de seguridad pueden tener como consecuencia descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las indicaciones e instrucciones de seguridad para el futuro.

1.2 Uso conforme

Las máquinas han sido concebidas para el fresado de materiales metálicos y plásticos sin uso de agua. Se trata de máquinas con accionamiento eléctrico para el mecanizado de piezas de acero, aluminio, aleaciones de aluminio, latón y plástico para uso profesional en la industria y talleres con el fin de preparar juntas soldadas e instalar bordes visibles en los sectores de construcción de instalaciones, aparatos y máquinas.

1.3 Uso no conforme

Todos los demás usos no descritos en el punto 1.2 se consideran no conformes y, por lo tanto, no están permitidos.

1.4 Declaración de conformidad con la CE (original)

Beveltools BV, P.O. box 190, 6880 AD Velp Gld. declara, por la presente y con su exclusiva responsabilidad, que el producto con el número de serie o de lote (véase al dorso) cumple los requisitos de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE. Normas aplicadas: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Responsable del documento: J.E. Hofman Velp Gld., julio de 2014, director gerente J.E. Hofman.

1.5 Explicación de símbolos

Indicación de seguridad / advertencia

 Esta información sirve para lograr un funcionamiento seguro. En caso de incumplimiento, la seguridad para el operario no está garantizada.

Información

 Esta información sirve para lograr una buena comprensión del funcionamiento del producto. Con ello, es posible aprovechar toda la capacidad de rendimiento del producto.

Instrucciones de funcionamiento

 Antes de la puesta en marcha del producto, lea las instrucciones de funcionamiento.

Gafas protectoras y auriculares

 Lleve gafas protectoras y auriculares.

Reciclaje

 Reciclaje ecológico.

Clavija de red

 Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufe la clavija de red.

2.1 Antes de la puesta en marcha

Compruebe la tensión de red. La tensión de la fuente de corriente tiene que coincidir con los datos de la placa de características.

Compruebe la herramienta. Las herramientas sin filo pueden causar daños materiales y sobrecargar la máquina.

- Compruebe regularmente las herramientas en busca de desgaste.
- Los cabezales de fresado bien afilados proporcionan un buen rendimiento de corte y cuidan el aparato.
- Cambie los cabezales de fresado a su debido tiempo.
- La herramienta de fresado tiene que estar montada bien centrada y posicionada en el tope.
- No se permite superar las revoluciones máximas admisibles de la herramienta y del dispositivo de fijación.
- Deben tenerse en cuenta las normas específicas del país.

2.2 Puesta en marcha

Preseleccione las revoluciones de acuerdo con la tabla de revoluciones, utilizando la rueda de ajuste.

Nivel de la rueda de ajuste	Min ⁻¹ / rpm
1	4.200
2	5.200
3	6.400
4	7.600
5	8.800
6	10.000



Durante el funcionamiento, no aumente nunca las revoluciones establecidas para la herramienta de fresado.

2.2.1 Encendido

- Lleve siempre la ropa adecuada para su protección, zapatos de seguridad, un tipo de gafas protectoras y auriculares para proteger sus oídos.
- Asegúrese de que tiene un apoyo estable para trabajar con la máquina.
- Cuando la máquina esté en funcionamiento, no toque nunca la herramienta.
- Para trabajar, aleje siempre el aparato del cuerpo.
- No trabaje con el aparato por encima de su cabeza.
- Accione y mantenga presionado el pulsador de encendido/apagado situado en el mango. El motor gira.
- Manejo del aparato con dos manos. El trabajo en todas las posiciones de la máquina se realiza con las dos manos. Cuando trabaje con la máquina, tenga cuidado de que ambas manos estén alejadas del punto de mecanizado.
- No acerque la máquina a la pieza hasta que no haya alcanzado las revoluciones establecidas.
- No pase la máquina a lo largo de la pieza hasta que el soporte distanciador no esté acoplado a la pieza.
- Al biselar, la fresadora tiene que dirigirse siempre de izquierda a derecha. Tenga en cuenta el sentido de giro del cabezal de fresado.
- Mecanice los taladros trabajando en sentido horario.

2.2.2 Apagado

- Retire la fresadora del material y apáguela.
- El motor se desconecta.

2.3 Datos de rendimiento

Tensión de red (véase la lista de piezas de repuesto)	120/230V; 50/60 Hz; 120/230V
Potencia absorbida	1530 W
Potencia de salida	1000 W
Revoluciones en vacío	10500 min ⁻¹ /rpm
Ø máx. de herramienta	45 mm
Rosca del husillo	M8
Nivel de presión acústica EN 60745	89 dB (A) K = 3 dB
Nivel de potencia acústica	100 dB (A) K = 3 dB
Vibración EN 60745	<2,5 m/s ² K = 1,5m/s ²
Peso sin cable	4,3 kg
Clase de protección	□ / II

El valor de vibraciones indicado ha sido medido siguiendo un procedimiento de verificación normalizado. Puede utilizarse para comparar el producto o para una valoración inicial de la exposición de las personas. El valor de emisión de vibraciones puede ser distinto, durante el uso real de la herramienta, del valor indicado, dependiendo del modo en que se esté utilizando la herramienta. Deben determinarse medidas de seguridad para proteger al operario que se basen en una valoración de la exposición durante las condiciones reales de uso (para ello, deben tenerse en cuenta todas las secciones del ciclo de funcionamiento como, por ejemplo, los períodos en los que la herramienta está apagada y los períodos en los que, a pesar de estar conectada, está funcionando sin carga).

2.4 Condiciones de funcionamiento

Intervalo de temperatura de servicio: 0 a +50 °C

Humedad relativa del aire: 95% a +10 °C sin condensación

3.1 Dispositivos de protección

La máquina sólo puede funcionar con la placa deslizante y el mango adicional.

3.1.1 Placa deslizante



Ajuste de la placa deslizante

- Gire la placa deslizante hasta alcanzar la profundidad de trabajo que deseé.
- Gire el anillo de apriete, hasta que pueda leer en la escala el valor de altura de bisel que deseé.

Limpieza del mecanismo de ajuste de profundidad

- Desmonte el cojinete deslizante y la fresa.
- Retire completamente la placa deslizante.
- Limpie detenidamente todas las piezas. Sustituya las piezas defectuosas.
- Engrase las guías de bolas del mecanismo angular con un poco de grasa multiusos habitual en el mercado.
- Monte de nuevo todas las piezas en orden inverso.

3.1.2 Mango adicional

El mango adicional tiene que atornillarse a izquierda y derecha con los tornillos que se han suministrado.

3.1.3 Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de dos polos con bloqueo de encendido y fijación.

3.1.4 Protección de la máquina

- Limitación de la corriente de arranque. El arranque suave con regulación electrónica garantiza un arranque de la máquina sin sacudidas. Debido a la reducida corriente de arranque de la máquina, basta con un fusible de 16A.
- Protección antisobrecarga vinculada a la temperatura. Para proteger la máquina de un sobrecalentamiento, el dispositivo de seguridad electrónico activa el modo de enfriamiento cuando se alcanza una temperatura crítica. A continuación, la máquina sigue funcionando a 3200 rpm y se desactiva el rectificador de corriente. Pasado un tiempo de enfriamiento de unos 10-20s, la máquina vuelve a estar operativa. Apague y vuelva a encender la máquina para activar el rectificador de corriente. Cuando la máquina ha alcanzado la temperatura de servicio, la protección antisobrecarga vinculada a la temperatura reacciona antes.
- Protección contra baja tensión / protección antiarranque. Si se produce un fallo momentáneo de la tensión de alimentación (clavija desenchufada, red de alimentación inestable, etc.), la máquina se para. Después de restablecer la tensión de alimentación, es necesario apagar y encender la máquina de nuevo. La máquina está operativa.

3.2 Herramientas de fresado

Utilice únicamente herramientas de fresado que admitan unas revoluciones máximas iguales o mayores que las revoluciones en vacío de la máquina.

Monte únicamente herramientas limpias.

3.2.1 Desmontaje de las fresas

- Apague la máquina pulsando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. Desenchufe la clavija de red.
- Retire completamente hacia atrás la unidad del plato guía (plato guía + alojamiento).
- Bloquee el eje de transmisión con el botón de bloqueo naranja situado en el lado posterior del mecanismo angular.
- Con la llave Allen que se ha suministrado, afloje el cojinete guía central.
- Desmonte las fresas.



3.2.2 Montaje de las fresas

- Limpie el cojinete deslizante y la superficie de sujeción de las fresas. Compruebe que el cojinete deslizante se mueva libremente. Si no es así, cámbielo de inmediato por otro. Un cojinete deslizante que no funcione bien puede provocar la rotura de la fresa.
- Inserte la fresa en el husillo. La fresa tiene que colocarse exactamente en el centrador del husillo, que tiene que introducirse exactamente en el taladro de la fresa.
- Bloquee el eje de transmisión con el botón de bloqueo naranja situado en el lado posterior del mecanismo angular. Apriete el cojinete deslizante lo más apretado posible con la llave Allen suministrada.
- Las fresas tienen que rotar formando una circunferencia perfecta. No vuelva a usar fresas que no formen una circunferencia perfecta.

Realice una prueba de funcionamiento. Verifique las fresas antes de usarlas. La fresa tiene que estar perfectamente montada y poder girar libremente. Realice una prueba de funcionamiento sin carga durante al menos 30 segundos. No utilice fresas dañadas, que no giren en círculo o que vibren.

3.3 Instrucciones de trabajo

- Para obtener un resultado óptimo de fresado, desplace la fresa de manera uniforme, ejerciendo una ligera presión, por el borde del material que quiera mecanizar.
- El rectificador de corriente mantiene las revoluciones prácticamente constantes tanto en carga como en vacío y garantiza un rendimiento uniforme.
- Una presión demasiado fuerte disminuye el rendimiento de la máquina y la vida útil de las fresas.
- La máquina está equipada con un dispositivo electrónico y una protección antisobrecarga integrada.
- Si la máquina se sobrecarga, las revoluciones se reducen considerablemente. Reduzca de inmediato la carga de la máquina y déjela girar sin carga unos momentos.
- El ajuste de profundidad máxima por paso no debe ser, en acero, mayor de 4 mm, con un tiempo de uso máximo del 50%.

4.1 Mantenimiento preventivo

- Mantenga siempre limpia la máquina y la ranura de ventilación para poder trabajar bien y con seguridad.
- Mantenga la rosca y las ranuras del soporte y la rosca interior del cabezal de brida bien limpios para evitar bloqueos y la rotura prematura de los tornillos de bola.
- Después de unas 200 horas de funcionamiento, compruebe el estado de las escobillas y, si es necesario, cámbielas. Limpie la carcasa del motor y cambie la grasa de la carcasa de la transmisión. Si las escobillas están desgastadas, la máquina puede pararse por sí sola.
- Para mantener el aislamiento de protección, hay que someter a la máquina a una inspección técnica de seguridad. Estos trabajos tiene que realizarlos exclusivamente una empresa eléctrica especializada.

- En condiciones de trabajo extremas en el mecanizado de metales, es posible que se formen acumulaciones de polvo conductor en el interior de la máquina. Esto puede afectar al aislamiento de protección de la máquina. En estos casos, se recomienda el uso de un sistema de aspiración estacionario, el soplado frecuente de la ranura de ventilación y la instalación de un interruptor de protección contra corrientes residuales (FI) en la entrada del circuito.

4.1.1 Cambio de las escobillas

La parada automática protege la máquina de una avería producida por unas escobillas demasiado desgastadas. La máquina está equipada con dos escobillas, es decir que hay una en cada mitad del mango.



Las escobillas tienen que cambiarse del siguiente modo:


- Afloje los cuatro tornillos y desmonte las dos mitades del mango.
- Levante el muelle con un destornillador y saque la escobilla.
- Limpie el soporte de la escobilla.
- Introduzca una escobilla nueva. Cerciórese de que la disposición de las escobillas es correcta.
- Vuelva a colocar las mitades del mango y enrosque de nuevo los cuatro tornillos.
- Repita el mismo cambio en el lado opuesto. Al hacerlo, tenga cuidado de que no se abran al mismo tiempo las dos mitades del mango.

4.1.2 Adaptador espaciador / Adapter Specer

Para un buen funcionamiento y una larga vida útil de las herramientas de fresado es esencial que la superficie de la fresa esté totalmente intacta; sin muescas, marcas profundas y/o cantos rotos. La forma y altura original del pasador también deben estar intactas. Debido a las condiciones de uso especiales, se pueden producir daños en la fresa (adaptador espaciador) y/o el pasador. Ambas piezas son fácilmente sustituibles.

Cambiar el espaciador:

- Gire el cabezal de brida hacia arriba hasta quitarlo.
- Afloje el tornillo hexagonal (C) en el lateral del espaciador (A).
- Inserte los dos tornillos M5 (D) en los orificios en la parte superior del espaciador y gire hasta alcanzar el apoyo del husillo (B). A continuación, siga apretando los tornillos M5 de forma alterna para soltar el espaciador del husillo.
- Después, alternando cada media vuelta, atornille los 2 tornillos más a fondo en el espaciador. Retire el espaciador dañado cuando esté suelto. Afloje, retire y guarde los dos tornillos M5 del espaciador usado.
- Coloque el nuevo espaciador de manera que quede completamente apoyado en el husillo. Utilice un martillo de goma si fuera necesario.
- Inserte el pasador (E). Su altura debe coincidir con la altura del husillo.
- Atornille el tornillo hexagonal en el lateral del espaciador.

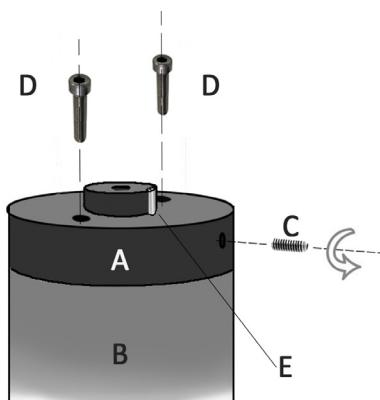

4.2 Reparación

Si a pesar de nuestro cuidadoso proceso de fabricación y verificación se produce un fallo del aparato, encargue la reparación a un servicio técnico autorizado. Si es necesario sustituir el cable de conexión, le recomendamos que lo realice el fabricante o su representante con el fin de evitar riesgos de seguridad.

4.3 Prestaciones de garantía

Las máquinas Beveltools han sido fabricados con gran esmero y le ofrecen la máxima calidad. Todos los productos se verifican cuidadosamente antes del suministro. El periodo de garantía para todas las máquinas Beveltools es de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si resulta necesaria una reparación, el usuario deberá remitir la herramienta completa al fabricante o a su distribuidor autorizado más próximo. Las reclamaciones sólo se reconocerán si la máquina se devuelve sin desmontar, con una copia de la factura de compra y una descripción clara del problema. Si la inspección por parte de un técnico autorizado de Beveltools detecta un defecto del material o de elaboración, Beveltools procederá a reparar el daño o descambiará la herramienta defectuosa sin coste alguno durante el periodo de garantía.

La garantía no cubre el uso y desgaste normal. En casos de daños/daños subsiguientes debidos a una manipulación incorrecta, uso no conforme, incumplimiento de la conservación y las normas de mantenimiento y manipulación por personas no autorizadas, se perderán los derechos de garantía.

Beveltools se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras en sus productos. Beveltools no estará obligada a realizar modificaciones ni mejoras en productos ya fabricados o vendidos.

4.4 Almacenamiento

Intervalo de temperatura -15 °C a +50 °C

Humedad relativa máx. 90% a + 30 °C
65% a + 50 °C




4.5 Reciclaje / compatibilidad medioambiental

La máquina está hecha con materiales que pueden someterse a un proceso de reciclado. Antes de reciclar la máquina, déjela inservible. No deposite la máquina en la basura. De acuerdo con las normas nacionales, esta máquina tiene que llevarse a un punto de reciclaje ecológico.

Notas:

4.6 Piezas de repuesto

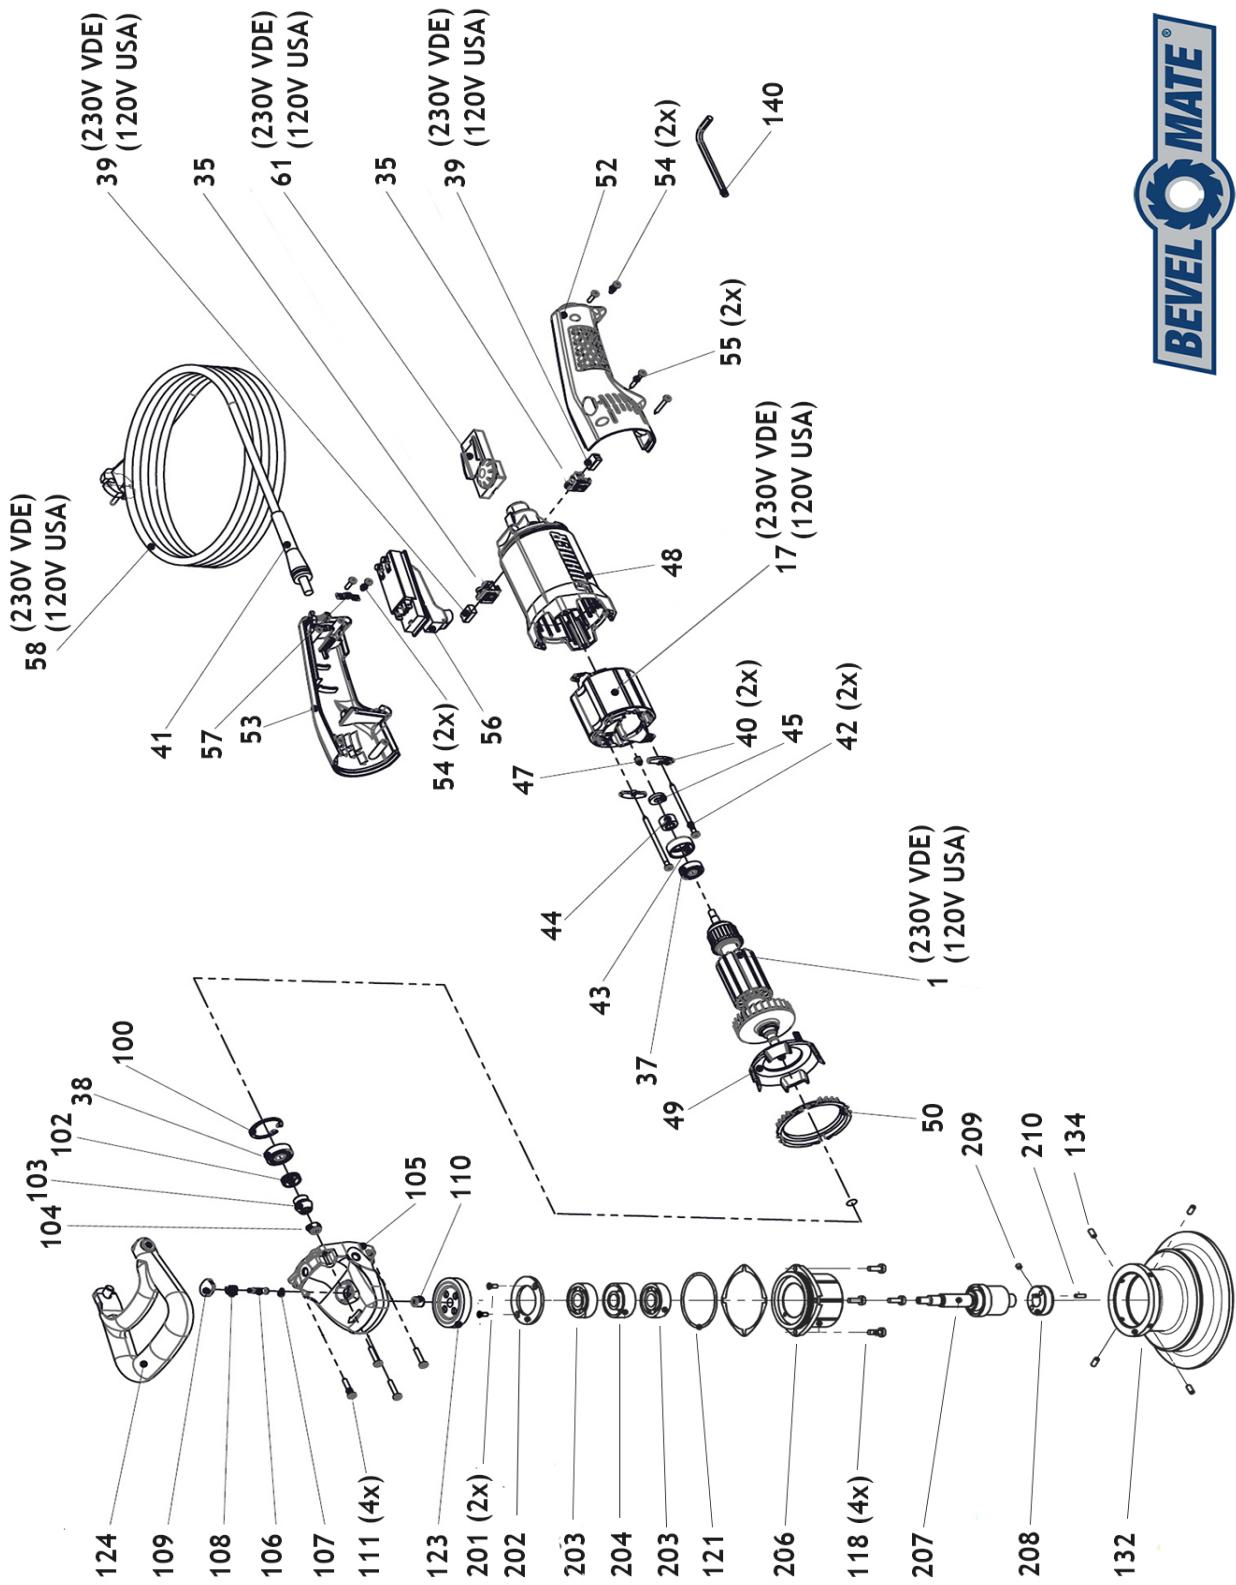

BEVEL MATE®

4.6.1 Lista de piezas de repuesto

N.º	Descripción	Art. N.º	N.º	Descripción	Art. N.º
1	Anclaje con ventilador 230V	9230040	100	Anillo de seguridad	9230014
1	Anclaje con ventilador 120V	9230063	102	Junta helicoidal	9230013
17	Estator completo 230V	9230039	103	Piñón	9230012
17	Estator completo 120V	9230064	104	Tuerca	9230011
35	Soporte de escobilla	9230037	105	Cabezal angular	9230010
37	Rodamiento de bolas	9230036	106	Vástago de bloqueo	9230009
38	Rodamiento de bolas	9230035	107	Junta tórica	9230008
39	Escobilla con desco-	9230034	108	Muelle	9230007
39	nexión automática 230V	9230065	109	Botón	9230006
40	Escobilla con desco-	9230032	110	Casquillo	9230005
41	nexión automática 120V	9230031	111	Tornillo	9230004
42	Tornillos de fijación del estator	9230030	120	Arandela plana	9230050
43	Protección antiflexión	9230029	121	Junta tórica	9230049
44	Tornillo especial para chapa	9230028	123	Rueda cónica	9230048
45	Anillo amortiguador	9230027	124	Mango	9230043
46	Anillo de soporte	9230026	132	Cabezal de fresado	8233000
47	Imán anular	9230025	134	Tornillo rodamiento de bolas	9233001
48	Arandela	9230038	140	llave allen 5 mm	8120006
49	Tornillo avellanado	9230024	201	Torx tornillo avellanado	9700201
50	Carcasa del estator	9230023	202	Anillo de retención	9700202
52	Mitad de mango, izquierda	9230022	203	Rodamiento de bolas	9700203
53	Mitad de mango, derecha	9230021	204	Espaciador de rodamiento	9700204
54	Tornillos PT	9230020	206	Vivienda de rodamiento	9700206
55	Tornillos PT	9230019	207	Huso	9700207
56	Interruptor	9230018	208	Espaciador de sacrificio	9700208
57	Brida para cables	9230017	209	Tornillo prisionero	9700209
58	Cable de alimentación completo 230V	9230062	210	Perno cilíndrico	9700210
58	Cable de alimentación completo 120V	9230061			
61	Dispositivo electrónico 230V	9230015			
61	Dispositivo electrónico 120V	9230066			



Beveltools B.V.
P.O. Box 190
6880 AD
Velp (Gld)
The Netherlands

T +31 (0)26 369 92 22
F +31 (0)26 369 92 23
E info@beveltools.com

Beveltools Inc.
11426 Moog Drive
Maryland Heights
MO 63146
United States

T +1 855 882 3835
F +1 314 567 0124
E sales@beveltools.com

www.beveltools.com